

Müşteri	A*****M	Telefon:	Tarih:	21.11.2023
---------	---------	----------	--------	------------



Plaka:	34*****7
Marka / Model:	VOLKSWAGEN JETTA 1.6 TDI (105) COMFORTLINE TIPT DSG / 2015
Yakıt / Şanzuman (Vites):	DİZEL / Otomatik
Tescil / İlk Tescil Tarihi:	26.12.2022 / 29.09.2015
Gelecek Muayene Tarihi:	11.01.2025
Kasa Tipi / Renk:	Otomobil / Sedan 5 Kapı / Gri
Şase / Motor:	WWW*****746 / CAY*****182
Motor CC / Motor Gücü	1598(cc) / 77(kw)
KM:	128.921
Paket:	ARABAM.COM TRİNK SAT
➤ KAPORTA / BOYA KONTROLLER ➤ DIŞ EKSPERTİZ / ELEKTRONİK KONTROLLER ➤ MEKANİK ALT KONTROLLERİ ➤ MOTOR MEKANİK KONTROLLERİ ➤ Würth CO2 KAÇAK TESTİ ➤ DİAGNOSTİK ➤ YOL TESTİ	
İş Emri Başlama Zamanı: 16:28:51 / Bitiş Zamanı: 16:54:37 İş Emri No: 394349-0021	

Alıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan: A*****M

Vergi / TC Numarası:

Telefon:

Mersis Numarası:

Ticaret Ünvanı:

İşletme Adı:

Yetki Belge Numarası:

Satıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan:

Vergi / TC Numarası:

Telefon:

Mersis Numarası:

Ticaret Ünvanı:

İşletme Adı:

Yetki Belge Numarası:

Hizmeti Veren

MOBİL OTO EKSPERTİZ LTD. ŞTİ.


İş Yeri Yetkilisi: Selçuk Karadeniz

Yetkili İmza:

Mersis Numarası: 0621044641300012


TSE: ...

Adres: Gökevler Mahallesi İkiz Konaklar Sitesi 2312 Sk. No: 22 Esenyurt/İstanbul

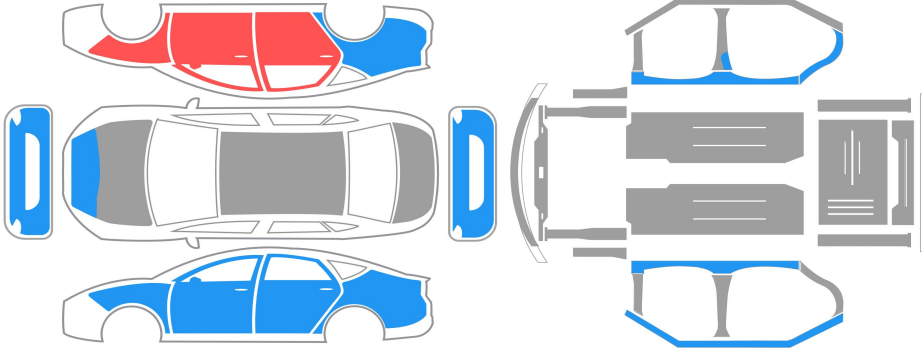

Kaporta / Boya	?	NOTLAR
> Tavan	ORIJINAL	[100 - 140] Kimyasal Deformasyon Var,
> Kaput	LOKAL B.	[100 - 700] İşlemlî,
> Sol Ön Çamurluk	BOYALI	[100 - 300] Boyalı, İşlemlî,
> Sol Ön Kapı	BOYALI	[100 - 800] Boyalı, İşlemlî,
> Sol Arka Kapı	BOYALI	[100 - 500] Boyalı, İşlemlî,
> Sol Arka Çamurluk	BOYALI	[100 - 900] Boyalı, İşlemlî,
> Sol Orta Direk	ORIJINAL	[50 - 90]
> Sol Ön Direk	ORIJINAL	[50 - 90]
> Sol Üst Direk	BOYALI	[100 - 300] İşlemlî,
> Sol Arka iç Direk	ORIJINAL	[50 - 90]
> Bagaj	ORIJINAL	[100 - 140]
> Havuz Sacı	ORIJINAL	
> Arka Panel	ORIJINAL	
> Sağ Arka Çamurluk	BOYALI	[100 - 1000] Boyalı, İşlemlî,
> Sağ Arka Kapı	DEĞİŞEN	[40 - 70] Değişen,
> Sağ Ön Kapı	DEĞİŞEN	[80 - 90] Değişen,
> Sağ Ön Çamurluk	DEĞİŞEN	[100 - 900] Değişen,
> Sağ Ön Direk	ORIJINAL	[50 - 90]
> Sağ Orta Direk	LOKAL B.	[50 - 90] Vernik Geçisi Var,
> Sağ Üst Direk	ORIJINAL	[100 - 140]
> Sağ Arka iç Direk	BOYALI	[50 - 140] İşlemlî,
> Ön Panel	ORIJINAL	
> Sol Ön Şasi	ORIJINAL	
> Sağ Ön Şasi	ORIJINAL	
> Sol Tüfek Sacı	ORIJINAL	
> Sağ Tüfek Sacı	ORIJINAL	
> Sol Arka Şasi	ORIJINAL	
> Sağ Arka Şasi	ORIJINAL	
> Sol Taban Sacı	ORIJINAL	
> Sağ Taban Sacı	ORIJINAL	
> Ön Tampon	BOYALI	
> Ön Tampon Demiri	ORIJINAL	Hasarlı,
> Arka Tampon	BOYALI	
> Sol Marşpiyel	BOYALI	Boyalı,
> Sağ Marşpiyel	BOYALI	Boyalı,

Detay: ARKA HAVUZ SACINDA EZİK ÇİZİKLER MEVCUT, Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var,

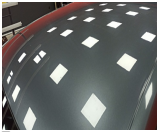

Tavan



Havuz Sacı



Ön Tampon Demiri

DIŐ EKSPERTİZ / ELEKTRONİK KONTROLLER

KONTROL NOKTASI	?	NOTLAR
› Şase Numarası Kontrolü	✓	
› KORNA	✓	
› El Freni Kontrolü	✓	
› Camlar	✓	
› Kapı Kilitler Kontrol	✓	
› Döşeme Deformasyon	*	Kullanıma bađlı deformasyon var., Kullanıma bađlı lekeler var.
› Sunroof veya Açılır Cam Tavan	✓	
› Emniyet Kemer Kontrol	✓	
› Aynalar	*	sađ ayna sinyali kırık çatlak, sađ ayna kapađı kırık çatlak
› Silecekler	✓	
› Park Sensörü-Park Asistanı	✓	
› İç Aydınlatma Kontrol	✓	
› Ön Farlar	✓	
› Gösterge Paneli Kontrolü	✓	Gösterge panelinde arıza yada ikaz bildirimi yok.
› Ön Sinyal	✓	
› Ön Sis Farları	✓	
› Arka Stoplar	✓	
› Far Yıkama	✓	
› Plaka Aydınlatma	✓	
› Radyo-Teyp-Navigasyon Kontrol	✓	
› Klima Test	*	Arka hava ızgaraları kırık, Ön sađ havalandırma flap kırık
› Bagaj İçi	✓	
› Bagaj Amortisörü	✓	
› Stepne	✓	
› Koltuk Döşemesi	✓	
› Kapı Döşemesi	✓	
› Yer Döşemesi	✓	
› Kumanda Kontrol Üniteleri	✓	

✓ : Sorunsuz | * : Faal, Bakım Gerekebilir | ⚠ : Onarım/Deđişim Gerekli


Detay 1: Sađ difüzör çerçevesi ile birlikte kırık

Detay 2: Sol güneşlik aydınlatma camı yok sađ çatlak

Detay 3: Sađ ayna kapak yapışkan ile tutturulmuş

Uzman gözünden detaylı hizmet ☎ 0212 854 33 33 🌐 arabam.com

A*****M | 34*****7 | 21.11.2023 | No: 394349 | TSE: ...

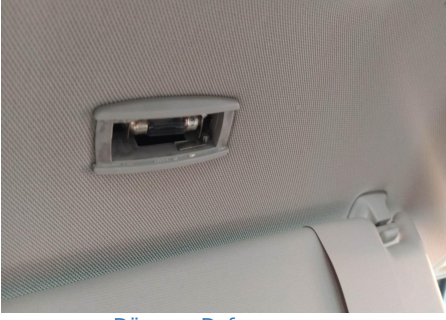

Döşeme Deformasyon



Döşeme Deformasyon



Aynalar

Uzman gözünden detaylı hizmet 0212 854 33 33 arabam.com
A*****M | 34*****7 | 21.11.2023 | No: 394349 | TSE: ...

MEKANİK ALT KONTROLLERİ

KONTROL NOKTASI	?	NOTLAR
› Lastik (Sol Ön)	✓	[Üretim: 2021, Derinlik: 5mm] .
› Lastik (Sağ Ön)	✓	[Üretim: 2021, Derinlik: 5mm] .
› Lastik (Sol Arka)	✓	[Üretim: 2021, Derinlik: 5mm]
› Lastik (Sağ Arka)	✓	[Üretim: 2021, Derinlik: 5mm]
› Jant (Sol Ön)	*	Kaldırım sürtmesi ve çizikler var
› Jant (Sağ Ön)	*	kaldırım sürtmesi çizikler var
› Jant (Sol Arka)	*	kaldırım sürtmesi çizik var
› Jant (Sağ Arka)	*	kaldırım sürtmesi çizik var
› Rot Kolları, Rot Başları	✓	
› Salıncak Burç Rotilleri	✓	
› Aks Kontrol	✓	
› Aks Körükleri	✓	
› Yaylar, Helezonlar	✓	
› Amortisör Kontrolü	✓	
› Fren Disk Durumu (Sol Ön)	✓	
› Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	✓	
› Fren Disk Durumu (Sol Arka)	✓	
› Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	✓	
› Fren Balataları (Sol Ön)	✓	
› Fren Balataları (Sağ Ön)	✓	
› Fren Balataları (Sol Arka)	✓	
› Fren Balataları (Sağ Arka)	✓	
› Motor Şanzıman Takozları	✓	
› Yağ Sızdırmazlık (Motor) ⚠	*	araç motorunun muhtelif yerlerinde yağlanma var, motor arka kısımda yağlanma var.
› FREN HORTUMLARI	✓	
› Klima Kompresör	✓	
› Soğutucu Fan Altın kontrol	✓	
› V Kayışı Altın Görünen	✓	
› Turbo, İntercooler ve Hortumları	✓	
› Debriyaj Kontrol	-	
› Şanzıman Kontrol	✓	
› Direksiyon Kutusu Kontrolleri - Yağ sızdırmazlık	✓	
› Egzoz Sistemi ⚠	✓	
› Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	✓	
› Defransiyel Kontrol	✓	
› Dingil Kontrol	✓	
› Araç Altı Muhafazalar Kontrol ⚠	✓	
› Davlumbazların Kontrolü	✓	
› Şanzıman Yağ Kaçakları ⚠	*	Şanzıman ile motor birleşimi kısmında yağlanma var
› Defransiyel Yağ Kaçakları	✓	

✓ : Sorunsuz | * : Faal, Bakım Gerekebilir | ⚠ : Onarım/Değişim Gerekli



Yağ Sızdırmazlık (Motor)



Yağ Sızdırmazlık (Motor)



Egzoz Sistemi



Araç Altı Muhafazalar Kontrol



Şanzıman Yağ Kaçakları

Uzman gözünden detaylı hizmet  0212 854 33 33  arabam.com

A*****M | 34****7 | 21.11.2023 | No: 394349 | TSE: ...

MOTOR MEKANİK KONTROLLERİ

KONTROL NOKTASI	?	NOTLAR
› Hava Filtre Kabin Kontrolü	✓	
› Motor Isı ve Ses İzolasyonu	✓	
› Enjektör Kontrolü	*	Sesli çalışma var
› Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	✓	
› Yağ Soğutucusu	✓	
› Turbo Kontrolleri	✓	
› Turbo Intercol Kontrol	✓	
› Direksiyon Pompa Kontrolleri	✓	
› V Kayışı Görünen ve Kasnak	✓	
› Fren Hidroliği	✓	
› Motor Buhan / Üfleme	✓	
› Motor Su Sızdırmazlığı Kontrolü (Termostat Gövdesi)	✓	
› Antifriz Derece	✓	[-15°C]
› Motor Yağı Seviyesi	*	Motor yağı kirlî, filtre ile birlikte değiştirilmeli.
› Soğutma Fanları	✓	
› Motor Su Radyatörü ve Paneli	✓	
› Klima Radyatörü ve Klima Boruları	✓	
› Motor Yağ Sızdırması	✓	
› Motor Elektrik Tesisatı	✓	
› Akü Testi	✓	

✓ : Sorunsuz | * : Faal, Bakım Gerekebilir | ⚠ : Onarım/Değişim Gerekli

Detay 1: Volkswagen araç gruplarında olduğu gibi Bu araçta da hafif buhan üfleme görüldü takibi önemlidir

Detay 2: Enjektörlerde hafif sesli çalışma mevcut yaşı ve kilometresi gereği ağır bakımları ile turbo enjektör bakımları ile ilgili araç sahibinden bilgi alınması önerilir



Hava Filtre Kabin Kontrolü



Enjektör Kontrolü



Akü Testi

Uzman gözünden detaylı hizmet 0212 854 33 33 arabam.com

A*****M | 34*****7 | 21.11.2023 | No: 394349 | TSE: ...

Kaçak Testi Kontrolü**KONTROL NOKTASI**

?

NOTLAR

> Kaçak Testi Kontrolü

Yapıldı

CO2 Kaçak testi yapıldı. Test sonucu normaldir.

**Uzman gözünden detaylı hizmet** 0212 854 33 33 arabam.com

A*****M | 34*****7 | 21.11.2023 | No: 394349 | TSE: ...



21.11.2023

Araç: Volkswagen Jetta 1.6 16V TDI BlueMotion
Motor kodu: CAYC
Üretim yılı: 14-15
Kilometre durumu: 129920 (kumanda ünitesinden okunan)
Lisans numarası:
VIN: WVVZZ16ZGM003746 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 21.11.2023 16:32:25 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu	Sistem	Hata
OBD	OBD	0
Motor	Motor elektroniği I	0
ABS	Fren elektroniği	0
Hava yastığı	Hava yastığı	0
A/C sistemi	A/C/kalorifer	0
Konfor	Gösterge grubu	0
Konfor	Araç elektrik sistemi 1	2

Hata kodu 978:
SOL KISA FAR AMPULÜ M29
►Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu 979:
SAĞ KISA FAR AMPULÜ M31
►Fonksiyon hatalıdır.

Konfor	Diyanoz arabirimi bus	0
Konfor	Sürücü kapısı elektronik	0
Konfor	Ön sağ koltuk kapısı elektronik	1

Hata kodu 66305:
SAĞ ÖN CAM SVİÇİ ARIZASI
►Fonksiyon hatalıdır.

Konfor	Park asistanı 2	0
--------	-----------------	---

Şanzıman	Şanzıman elektroniği	0
Hırsızlık koruması	MOTOR KİLİDİ	0

Hella Gutmann Solutions GmbH -1- mega maics PC

Uzman gözünden detaylı hizmet 0212 854 33 33 arabam.com

A*****M | 34*****7 | 21.11.2023 | No: 394349 | TSE: ...

Direksiyon	Direksiyon asistanı	0
Direksiyon	Direksiyon sütunu modülü	0

Hella Gutmann Solutions GmbH

-2-

mega macs PC

Uzman gözünden detaylı hizmet  0212 854 33 33  arabam.com

A*****M | 34*****7 | 21.11.2023 | No: 394349 | TSE: ...

YOL TESTİ

Yapıldı: araç yol testi esnasında her hangi bir sorun tespit edilmedi.