

Müşteri	A*****M	Telefon:	Tarih:	30.10.2023
---------	---------	----------	--------	------------



Plaka:	33*****9
Marka / Model:	DACIA SANDERO STEPWAY 1.5 DCI 90 EURO5 / 2016
Yakıt / Şanzuman (Vites):	DİZEL / 5 Vites (Manuel)
Tescil / İlk Tescil Tarihi:	20.04.2023 / 07.10.2016
Gelecek Muayene Tarihi:	30.10.2023
Kasa Tipi / Renk:	--- / GRİ (PLATIN)
Şase / Motor:	UU1*****494 / K9K*****594
Motor CC / Motor Gücü	1461(cc) / 66(kw)
KM:	64.570
Paket:	ARABAM.COM TRİNK SAT
➤ KAPORTA / BOYA KONTROLLER ➤ DIŞ EKSPERTİZ / ELEKTRONİK KONTROLLER ➤ MEKANİK ALT KONTROLLERİ ➤ MOTOR MEKANİK KONTROLLERİ ➤ Würth CO2 KAÇAK TESTİ ➤ DİAGNOSTİK ➤ YOL TESTİ	
İş Emri Başlama Zamanı: 13:01:33 / Bitiş Zamanı: 13:15:15	
İş Emri No: 390881-00132	

Alıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan: A*****M

Vergi / TC Numarası:

Telefon:

Mersis Numarası:

Ticaret Ünvanı:

İşletme Adı:

Yetki Belge Numarası:

Satıcı (veya Vekili)

Ad Soyad / Ünvan:

Vergi / TC Numarası:

Telefon:

Mersis Numarası:

Ticaret Ünvanı:

İşletme Adı:

Yetki Belge Numarası:

Hizmeti Veren

İBRAHİM YALÇIN


İş Yeri Yetkilisi: İbrahim Yalçın

Yetkili İmza:

Mersis Numarası:

TSE: ...

Adres: 100. Yıl Mah. Matbaacılar Cad. No: 36/E Bağcılar/İstanbul

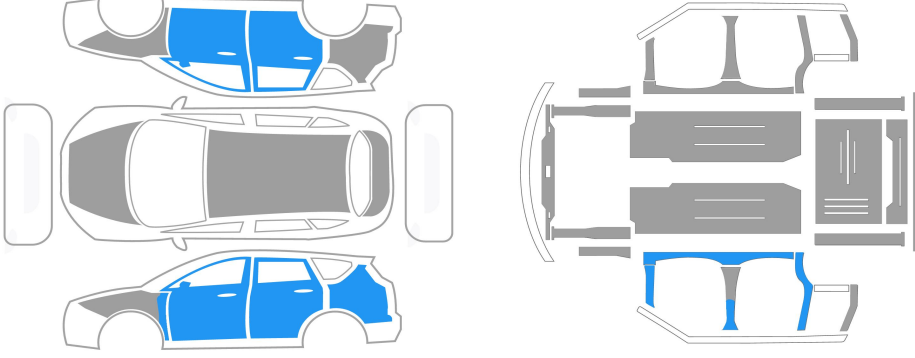

Kaporta / Boya : Orijinal | : Boyalı(8) | : Lokal Boyalı(2) | : Değişen(0)

KONTROL NOKTASI	?	NOTLAR
> Tavan	ORIJINAL	[120 - 140] Dolu Ezikleri Mevcut,
> Kaput	ORIJINAL	[120 - 140]
> Sol Ön Çamurluk	LOKAL B.	[120 - 140] Sökme, Takma Ayar İşlemi Var, Vernik Geçisi Var,
> Sol Ön Kapı	BOYALI	[120 - 2000] Boyalı, Hasar Var, Sökme, Takma Ayar İşlemi Var, İşlemli,
> Sol Arka Kapı	BOYALI	[120 - 400] Boyalı, Sökme, Takma Ayar İşlemi Var,
> Sol Arka Çamurluk	BOYALI	[120 - 1000] Boyalı, İşlemli,
> Sol Arka Direk	ORIJINAL	[120 - 140]
> Sol Orta Direk	LOKAL B.	[60 - 900] İşlemli,
> Sol Ön Direk	BOYALI	[60 - 1000] İşlemli,
> Sol Arka İç Direk	BOYALI	[60 - 700] İşlemli,
> Bagaj	ORIJINAL	[120 - 140]
> Havuz Sacı	ORIJINAL	
> Arka Panel	ORIJINAL	Hafif Hasarlı,
> Sağ Arka Çamurluk	ORIJINAL	[120 - 140]
> Sağ Arka Kapı	BOYALI	[120 - 2000] Boyalı, Sökme, Takma Ayar İşlemi Var, İşlemli,
> Sağ Ön Kapı	BOYALI	[120 - 2000] Sökme, Takma Ayar İşlemi Var, İşlemli,
> Sağ Ön Çamurluk	ORIJINAL	[120 - 140]
> Sağ Ön Direk	ORIJINAL	[60 - 90]
> Sağ Orta Direk	ORIJINAL	[60 - 90]
> Sağ Arka Direk	ORIJINAL	[120 - 140]
> Sağ Arka İç Direk	ORIJINAL	[60 - 90]
> Ön Panel	ORIJINAL	
> Sol Ön Şasi	ORIJINAL	
> Sağ Ön Şasi	ORIJINAL	
> Sol Tüfek Sacı	ORIJINAL	
> Sağ Tüfek Sacı	ORIJINAL	
> Sol Arka Şasi	ORIJINAL	
> Sağ Arka Şasi	ORIJINAL	
> Sol Taban Sacı	ORIJINAL	
> Sağ Taban Sacı	ORIJINAL	
> Arka Tampon Demiri	ORIJINAL	Hafif Hasarlı,
> Sol Marşpiyel	BOYALI	
> Sağ Marşpiyel	ORIJINAL	

Detay: Aracın Muhtelif Yerlerinde Ezik ve Çizikler Var,



Arka Panel

DIŐ EKSPERTİZ / ELEKTRONİK KONTROLLER

KONTROL NOKTASI	?	NOTLAR
› Şase Numarası Kontrolü	✓	
› KORNA	✓	
› El Freni Kontrolü	✓	
› Camlar	✓	
› Kapı Kilitler Kontrol	✓	
› Döşeme Deformasyon	*	direksiyonda deformasyon var
› Sunroof veya Açılır Cam Tavan	-	
› Emniyet Kemer Kontrol	✓	
› Aynalar	✓	
› Silecekler	✓	
› Park Sensörü-Park Asistanı	✓	
› İç Aydınlatma Kontrol	✓	
› Ön Farlar	*	Ön tamponda çizik sürtme var
› Gösterge Paneli Kontrolü	✓	Gösterge panelinde arıza yada ikaz bildirimi yok.
› Ön Sinyal	✓	
› Ön Sis Farları	✓	
› Arka Stoplar	✓	
› Far Yıkama	-	
› Plaka Aydınlatma	✓	
› Radyo-Teyp-Navigasyon Kontrol	✓	
› Klima Test	✓	
› Bagaj İçi	✓	
› Bagaj Amortisörü	✓	
› Stepne	✓	
› Koltuk Döşemesi	*	Araç Koltuklarında Kılıf Var. Orijinal Döşemeleri Kontrol Edilemiyor
› Kapı Döşemesi	✓	
› Yer Döşemesi	✓	
› Kumanda Kontrol Üniteleri	✓	

✓ : Sorunsuz | * : Faal, Bakım Gerekebilir | ⚠ : Onarım/Değişim Gerekli

Detay 1: Dış kapı kolu bozuk

Detay 2: Arka tampon da çizik mevcut

Uzman gözünden detaylı hizmet 0212 854 33 33 arabam.com

A*****M | 33*****9 | 30.10.2023 | No: 390881 | TSE: ...

MEKANİK ALT KONTROLLERİ

KONTROL NOKTASI	?	NOTLAR ✎
› Lastik (Sol Ön)	✓	[Üretim: 2022, Derinlik: 4mm] .
› Lastik (Sağ Ön)	✓	[Üretim: 2022, Derinlik: 4mm] .
› Lastik (Sol Arka)	*	[Üretim: 2016, Derinlik: 2mm] çatlama deformasyon var
› Lastik (Sağ Arka)	*	[Üretim: 2016, Derinlik: 2mm] çatlama deformasyonlar var
› Jant (Sol Ön)	✓	
› Jant (Sağ Ön)	✓	
› Jant (Sol Arka)	✓	
› Jant (Sağ Arka)	✓	
› Rot Kolları, Rot Başları	✓	
› Salıncak Burç Rotilleri	✓	
› Aks Kontrol	✓	
› Aks Körükleri	✓	
› Yaylar, Helezonlar	✓	
› Amortisör Kontrolü	✓	
› Fren Disk Durumu (Sol Ön)	*	aşınma var
› Fren Disk Durumu (Sağ Ön)	*	aşınma var
› Fren Disk Durumu (Sol Arka)	✓	
› Fren Disk Durumu (Sağ Arka)	✓	
› Fren Balataları (Sol Ön)	✓	
› Fren Balataları (Sağ Ön)	✓	
› Fren Balataları (Sol Arka)	✓	
› Fren Balataları (Sağ Arka)	✓	
› Motor Şanzıman Takozları	✓	
› Yağ Sızdırmazlık (Motor)	*	karter tapasında yağlanma var
› FREN HORTUMLARI	✓	
› Klima Kompresör	✓	
› Soğutucu Fan Altın kontrol	✓	
› V Kayışı Altın Görünen	✓	
› Turbo, İntercooler ve Hortumları	✓	
› Debriyaj Kontrol	✓	
› Şanzıman Kontrol	✓	
› Direksiyon Kutusu Kontrolleri - Yağ sızdırmazlık	✓	
› Egzoz Sistemi	✓	
› Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	✓	
› Defransiyel Kontrol	✓	
› Dingil Kontrol	✓	
› Araç Altı Muhafazalar Kontrol	-	
› Davlumbazların Kontrolü	✓	
› Şanzıman Yağ Kaçakları	✓	
› Defransiyel Yağ Kaçakları	✓	

✓ : Sorunsuz | * : Faal, Bakım Gerekebilir | ▲ : Onarım/Değişim Gerekli

Uzman gözünden detaylı hizmet 📞 0212 854 33 33 🌐 arabam.com

A*****M | 33*****9 | 30.10.2023 | No: 390881 | TSE: ...

MOTOR MEKANİK KONTROLLERİ

KONTROL NOKTASI	?	NOTLAR
› Hava Filtre Kabin Kontrolü	✓	
› Motor Isı ve Ses İzolasyonu	✓	
› Enjektör Kontrolü	✓	
› Yakıt Sistemi Sızdırmazlık Kontrolü	✓	
› Yağ Soğutucusu	✓	
› Turbo Kontrolleri	✓	
› Turbo Intercol Kontrol	✓	
› Direksiyon Pompa Kontrolleri	✓	
› V Kayışı Görünen ve Kasnak	✓	
› Fren Hidroliği	✓	
› Motor Buharı / Üfleme	✓	
› Motor Su Sızdırmazlığı Kontrolü (Termostat Gövdesi)	✓	
› Antifriz Derece	✓	[-15°C]
› Motor Yağı Seviyesi	✓	
› Soğutma Fanları	✓	
› Motor Su Radyatörü ve Paneli	✓	
› Klima Radyatörü ve Klima Boruları	✓	
› Motor Yağ Sızdırması	✓	
› Motor Elektrik Tesisatı	✓	
› Akü Testi	✓	

✓ : Sorunsuz | * : Faal, Bakım Gerekebilir | ⚠ : Onarım/Değişim Gerekli



Akü Testi

Uzman gözünden detaylı hizmet ☎ 0212 854 33 33 🌐 arabam.com

A*****M | 33*****9 | 30.10.2023 | No: 390881 | TSE: ...

Kaçak Testi Kontrolü**KONTROL NOKTASI**

?

NOTLAR

➤ Kaçak Testi Kontrolü

Yapıldı

CO2 Kaçak testi yapıldı. Test sonucu normaldir.

**Uzman gözünden detaylı hizmet** 📞 0212 854 33 33 🌐 arabam.com

A*****M | 33*****9 | 30.10.2023 | No: 390881 | TSE: ...

DIAGNOSTİK

KONTROL NOKTASI

?

NOTLAR

> Araç Beyin testi

Yapıldı

HELLA GUTMANN İLE ARACA BAĞLANILDI ARIZA BİLDİRİMLERİ MEVCUT

30.10.2023

Araç: Dacia Sandero-II 1.5 dCi
Motor kodu: K9K-612 (K9K-C6)
Üretim yılı: 13-16
Kilometre durumu
Lisans numarası :
VIN: UU15SDCLC56066494 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 30.10.2023 13:08:41 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama /

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu	Sistem	Hata
OBD	OBD	0
Motor	Motor Dizel OBD	0
ABS	ABS/ESP OBD	1

Hata kodu DTC 5A607B:
Lastik havası kontrol sistemi
En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşüktür.

Hava yastığı	Airbag OBD	0
Konfor	UCH OBD	0
Konfor	Gösterge panosu grubu OBD	0
Direksiyon	Direksiyon OBD	0

YOL TESTİ

Yapıldı: araç yol testi esnasında her hangi bir sorun tespit edilmedi.