

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.05.2024 16:02
Rapor No: 34-02-1254152
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 10.05.2024 09:57

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 10.05.2024 16:02

Full Plus Ekspertiz



34GMB137

Eksper / İmza



34-HYB-22573


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.05.2024 16:02 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/11
Rapor No: 34-02-1254152 Araç Giriş Tarihi: 10.05.2024 09:57 Araç Çıkış Tarihi: 10.05.2024 16:02
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34GMB137	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	29146	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VR3UPHNKSP5024220	Motor Gücü	74 kw
Ruhsat Motor No	10XVDW2028257	Motor Hacmi	1199cc
Marka	Peugeot	Rengi	GRİ
Model	208	İlk Tescil Tarihi	04-04-2023
Sonraki Muayene Tar.	20-03-2026	Model Yılı	2023
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	20-03-2026	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD	Kapı Sayısı	5 Kapı

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

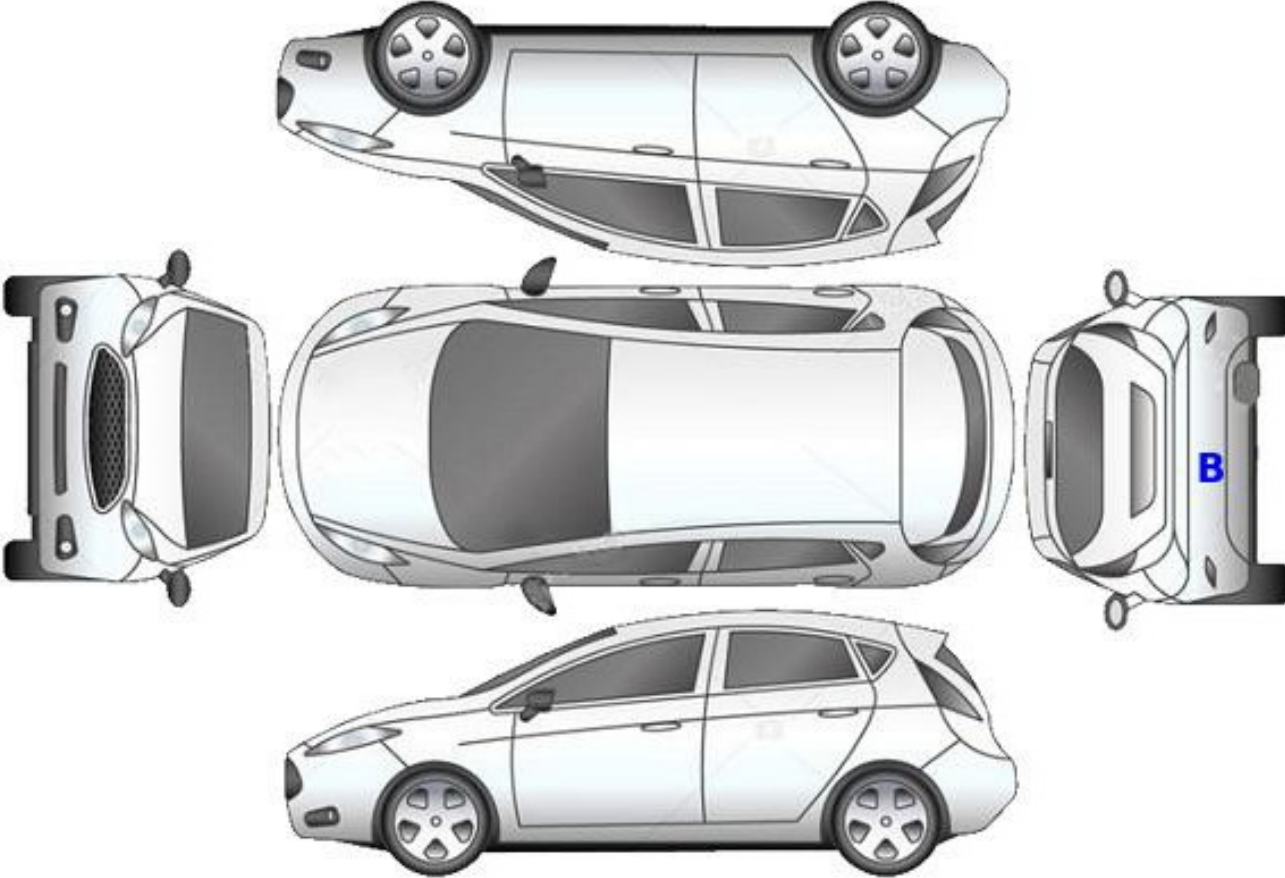

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.05.2024 16:02
Rapor No: 34-02-1254152
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 10.05.2024 09:57

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 10.05.2024 16:02

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Araç genelinde ezik ve çizim mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön disk ve balatalar aşınmış
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Aracın bakım zamanı yaklaşmış
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.05.2024 16:02

Bayi No: 3402

Sayfa: 4/11

Rapor No: 34-02-1254152

Araç Giriş Tarihi: 10.05.2024 09:57

Araç Çıkış Tarihi: 10.05.2024 16:02

Mersis No: 0309073518100001

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.05.2024 16:02 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/11
Rapor No: 34-02-1254152 Araç Giriş Tarihi: 10.05.2024 09:57 Araç Çıkış Tarihi: 10.05.2024 16:02
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.3 m/km	-4.5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	88	89	1
2. Aks	87	88	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	273	269	1
2. Aks	277	259	6.5
El Freni	273	256	6

Verimlilik

89

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	91H	5,2 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	91H	5,7 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	91H	5,6 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16BE	91H	5,7 mm	Yazlık



Jant, sağ ön > Çizik

Rapor Tarihi: 10.05.2024 16:02
Rapor No: 34-02-1254152
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 10.05.2024 09:57

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 10.05.2024 16:02

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 77 NM	Teker Torku 37,19 NM	Teker Gücü 42,4 KW	Test Hızı 162 km/h
Ruhsat Verisi Güç 74 KW	Test Sonucu Güç 70,4 KW	Kayıp Güç 18,5 KW	Performans % 95,14

RPM (Devir/dk) Grafiği

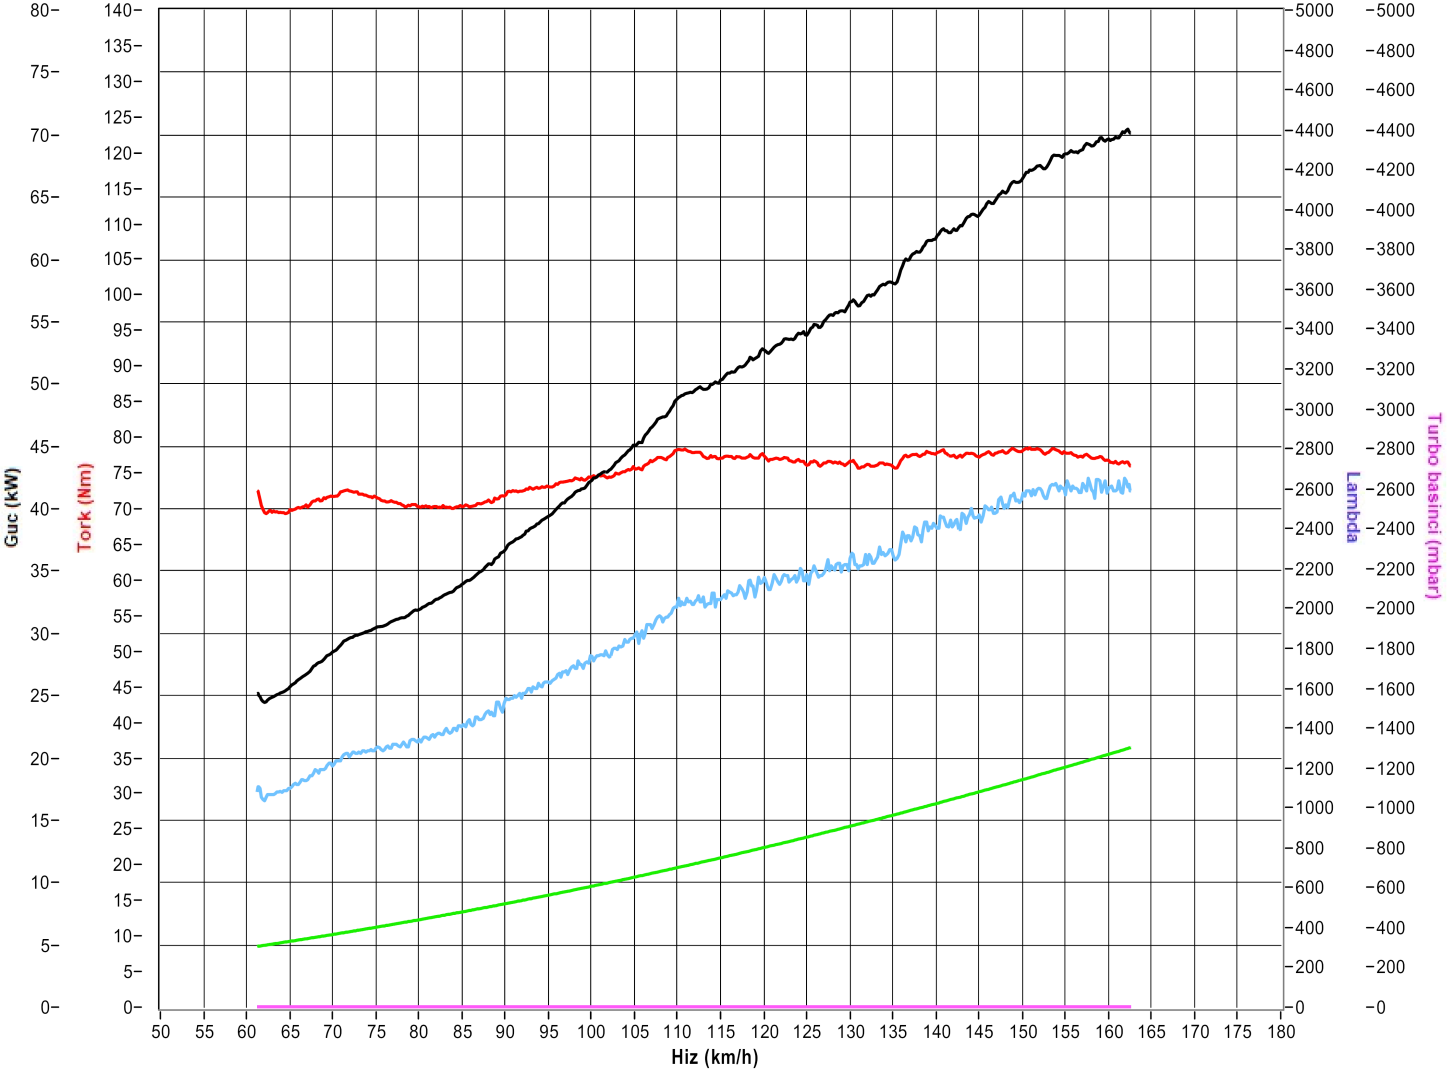

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.05.2024 16:02 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/11
Rapor No: 34-02-1254152 Araç Giriş Tarihi: 10.05.2024 09:57 Araç Çıkış Tarihi: 10.05.2024 16:02
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

(tün; GUTMANN
'SOLUT IONS

10.05.2024
Araç: Peugeot 208—II 1.2i 12V VTi Puretech 100
Motor kodu: HNK (EB2ADT D)
Üretim yılı: 19-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: VR3UPHNKSP5024220 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 10.05.2024 10:27:14 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama /

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzin enjeksiyonu OBD O*
ABS Teves MK 100 1*

Hata kodu C003A:
—
TEKERLEK SENSORU ARKA SAĞ
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı Hava yastığı 3

Hata kodu U1FOF:
CAN-BUS
>Arızalı ECU.

Hata kodu U1802:
CAN-BUS
>MANTIKSIZ ARAÇ HIZI

Hata kodu U1800:—
—
DIŞ SICAKLIK BİLGİSİ
>Fonksiyon hatalıdır.

AIC sistemi Otomatik klima kontrol sistemi O*
Konfor Ana kumanda ünitesi BSI (CAN) 8

Hata kodu U1F3E:
Telematik kumanda ünitesine CAN-Bus
>BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu 8128:
Hata kodu B1164:
SAĞ FREN LAMBASI
>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1163:
Plaka lambası
>Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hata kodu B11F0:
KISA FAR
>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B162C:
ROLE 1 AKSESUARLARI
>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1805:
Marş motoru
>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B183F:
—
ÇALIŞTIRMA/DURMAİZLEMESİ
>Fonksiyon hatalıdır.

Konfor Gösterge grubu 0

Konfor Çok fonksiyonlu kamera O*
Konfor PARK ASİSTANI 7

Hata kodu B1223:
İç arka sol park yardım sensörü
>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1223:
İç arka sol park yardım sensörü
>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1224:
—
SOL ARKA DIŞ MESAFE SENSORU
>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1224:

—
SOL ARKA DIŞ MESAFE SENSORU
>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1_227: “ — —
İÇ TARAFTAKI ARKA SAĞ MESAFE SENSORU
>Fonksiyon hatalıdır.

Hatva kodu B1228: — —
SAG ARKA DIŞ MESAFE SENSORU
>Fonksiyon hatalıdır.

Hatva kodu B1228: — —
SAG ARKA DIŞ MESAFE SENSORU
>Fonksiyon hatalıdır.

Konfor Multiplex kontrol paneli O*
Konfor Çok işlevli dokunmatik ekran Z*

Hata kodu B1574:
Dokunmatik ekran
>ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME

Ha_ta kodu U1FAO:
MÜZİK-İ VİDEO BAĞLANTILARI
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC
>BOZUKİLETİŞİM

Konfor Direksiyon kumanda modülü
Konfor Direksiyon kontrol düğmesi
Konfor Sürücü kapısı modülü OOO

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.05.2024 16:02 Bayi No: 3402 Sayfa: 8/11
Rapor No: 34-02-1254152 Araç Giriş Tarihi: 10.05.2024 09:57 Araç Çıkış Tarihi: 10.05.2024 16:02
Mersis No: 0309073518100001

Şanzıman Otomatik şanzıman BVA_AM6 O*

Direksiyon Hidrolik servo direksiyon O*
SesNideo Navigasyon sistemi 41:
Hata kodu B100C:
ECU GÜÇ BESLEMESİ
>ARIZALI GÜÇ KAYNAĞI

Hata kodu B1562:
USB port 2
>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1563:
USB portu 1
>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1563:
USB portu 1
>Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
20.11.2023		Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulas Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.05.2024 16:02
Rapor No: 34-02-1254152
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 10.05.2024 09:57

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 10.05.2024 16:02

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.05.2024 16:02
Rapor No: 34-02-1254152
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 10.05.2024 09:57

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 10.05.2024 16:02

Vuruk



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Ezik

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Fren sistemi

Parça ve Hasar

Fren diskleri ve balataları, ön - Aşınmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.05.2024 16:02 Bayi No: 3402 Sayfa: 11/11
Rapor No: 34-02-1254152 Araç Giriş Tarihi: 10.05.2024 09:57 Araç Çıkış Tarihi: 10.05.2024 16:02
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası