

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.05.2024 09:12
Rapor No: 34-02-1254100
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 09.05.2024 16:57

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 10.05.2024 09:12

Full Plus Ekspertiz



34GLJ563

Eksper / İmza



34-HYB-22573


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.05.2024 09:12 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/10
Rapor No: 34-02-1254100 Araç Giriş Tarihi: 09.05.2024 16:57 Araç Çıkış Tarihi: 10.05.2024 09:12
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34GLJ563	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	34178	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VR3UPHNKSP5005318	Motor Gücü	74 kw
Ruhsat Motor No	10XVDW2012126	Motor Hacmi	1199cc
Marka	Peugeot	Rengi	GRİ
Model	208	İlk Tescil Tarihi	29-03-2023
Sonraki Muayene Tar.	04-03-2026	Model Yılı	2024
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	04-03-2026	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	VAKIF FİNANSAL	Kapı Sayısı	5 Kapı

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

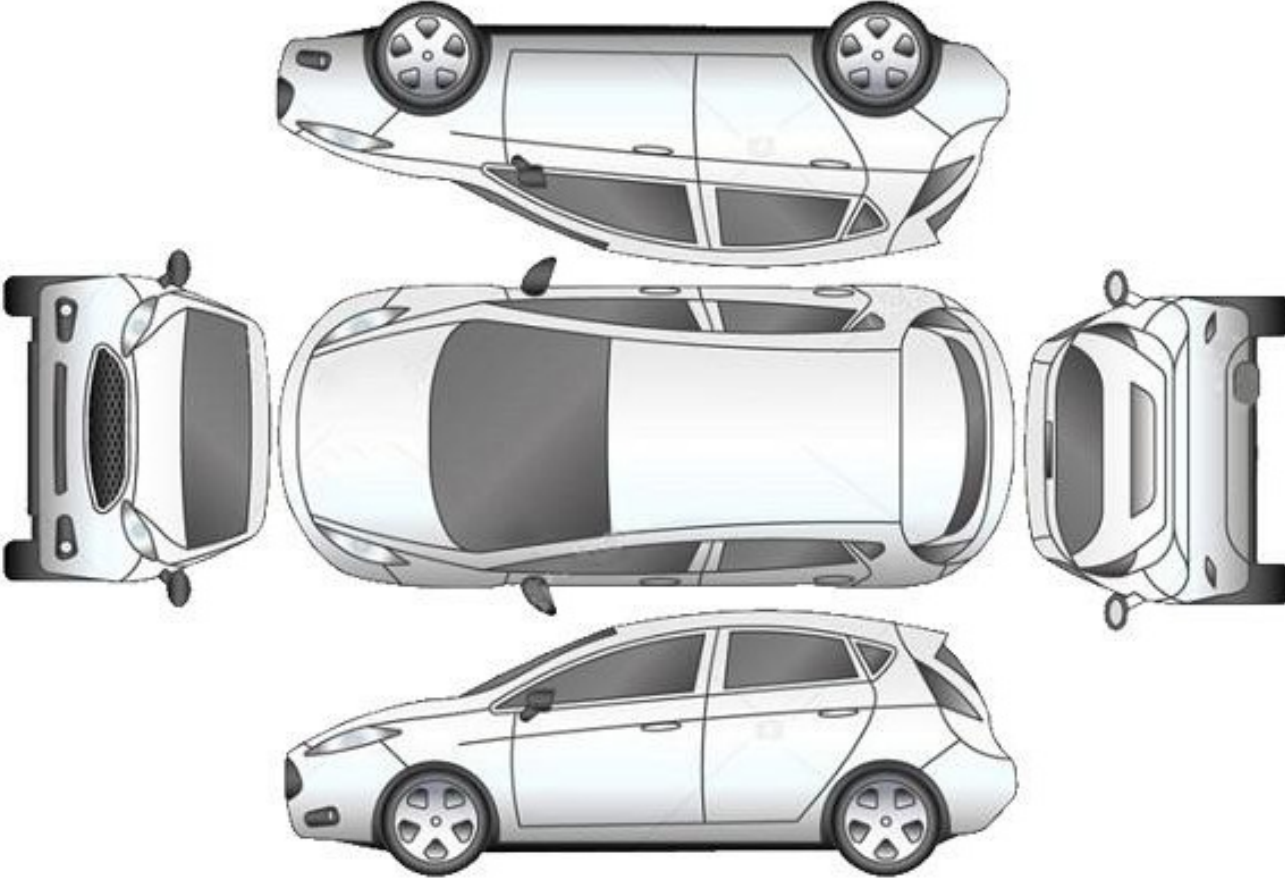

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.05.2024 09:12
Rapor No: 34-02-1254100
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 09.05.2024 16:57

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 10.05.2024 09:12

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.05.2024 09:12

Bayi No: 3402

Sayfa: 4/10

Rapor No: 34-02-1254100

Araç Giriş Tarihi: 09.05.2024 16:57

Araç Çıkış Tarihi: 10.05.2024 09:12

Mersis No: 0309073518100001

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.05.2024 09:12 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/10
Rapor No: 34-02-1254100 Araç Giriş Tarihi: 09.05.2024 16:57 Araç Çıkış Tarihi: 10.05.2024 09:12
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-3.3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	86	88	2
2. Aks	67	90	23



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	217	212	2
2. Aks	195	201	3
El Freni	175	183	4

Verimlilik

69

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	91H	5,92 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	91H	5,78 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	91H	5,97 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	91H	5,81 mm	Yazlık

Rapor Tarihi: 10.05.2024 09:12
Rapor No: 34-02-1254100
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 09.05.2024 16:57

Sayfa: 6/10
Araç Çıkış Tarihi: 10.05.2024 09:12

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 79 NM	Teker Torku 37,19 NM	Teker Gücü 42,4 KW	Test Hızı 162 km/h
Ruhsat Verisi Güç 74 KW	Test Sonucu Güç 70,4 KW	Kayıp Güç 20,26 KW	Performans % 95,14

RPM (Devir/dk) Grafiği

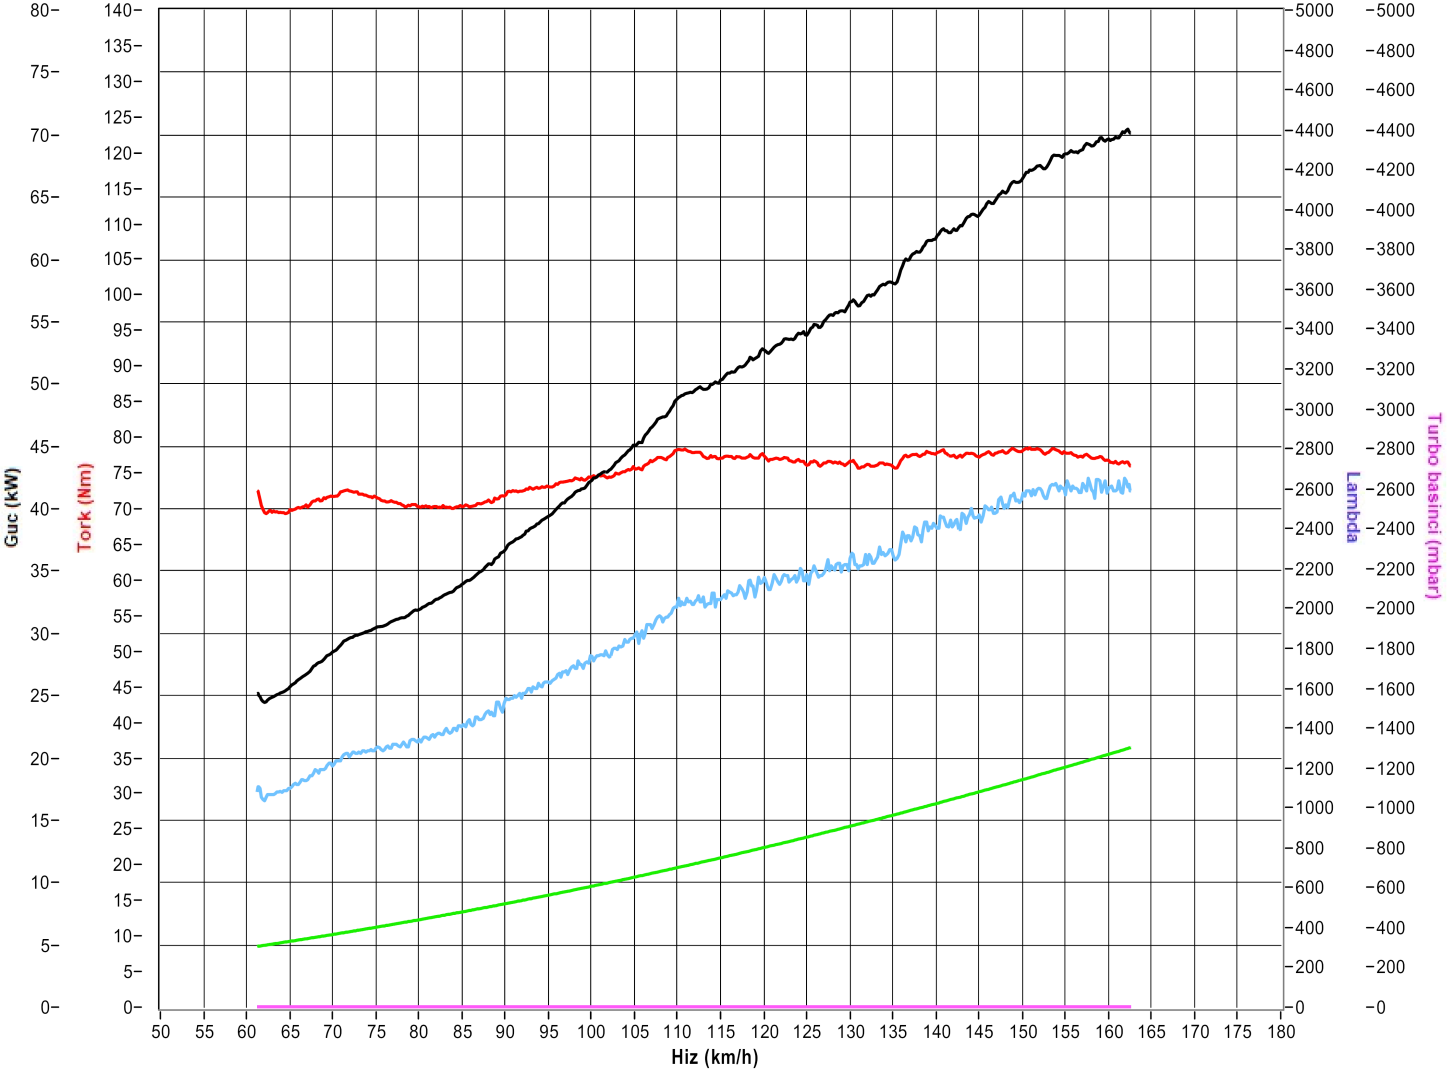

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulas Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.05.2024 09:12 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/10
Rapor No: 34-02-1254100 Araç Giriş Tarihi: 09.05.2024 16:57 Araç Çıkış Tarihi: 10.05.2024 09:12
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

(ian; GUTMANN
SOLUTIONS

09.05.2024
Araç: Peugeot 208—II 1.2i 12V VTi Puretech 100
Motor kodu: HNK (EB2ADT D)
Üretim yılı: 19-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: VR3UPHNKSP5005318 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 10.05.2024 09:05:28 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzin enjeksiyonu OBD O*
ABS Teves MK 100 1*

Hata kodu C003_4:

TEKERLEK SENSORU ON SAĞ
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı Hava yastığı 3

Hata kodu U1FOF:
CAN-BUS
>Arızalı ECU.

Hata kodu U1802:
CAN-BUS
>MANTIKSIZ ARAÇ HIZI

Hata kodu U1800:_
DIŞ SICAKLIK BILGISI
>Fonksiyon hatalıdır.

AIC sistemi Otomatik klima kontrol sistemi
Konfor Ana kumanda ünitesi BSI (CAN) LOD

Hata kodu U1F3E:
Telematik kumanda ünitesine CAN-Bus
>BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu 8128:
Hata kodu B115B:
ARKA CAM SİLECEK MOTORU
>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1165:
SOL FREN LAMBASI
>Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hata kodu B11F0:
KISA FAR
>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B162C:
ROLE 1 AKSESUARLARI
>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu 81865:
Motor çalıştırma tuşundan ve araç elektrik sistemi
kumanda ünitesinden motor çalıştırma serbest bıra
kma
sinyali

>MANTIKSIZ SINYAL İLİŞKİSİ

Hata kodu B1805:
Marş motoru
>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B183F:
--
ÇALIŞTIRMA/DURMAİZLEMESİ
>Fonksiyon hatalıdır.

Konfor Gösterge grubu

Konfor Çok fonksiyonlu kamera D*
Konfor PARK ASİSTANI
Konfor Multiplex kontrol paneli D*
Konfor Çok işlevli dokunmatik ekran Z*

Hata kodu B1574:
Dokunmatik ekran
>ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME

Hata kodu U1FAO:
MUZİK-İ VİDEO BAĞLANTILARI
>BOZUKİLETİŞİM

Konfor Direksiyon kumanda modülü
Konfor Direksiyon kontrol düğmesi
Konfor Sürücü kapısı modülü doo

Hata kodu B1392:
ELEKTRİKLİ CAM MOTORU SAĞ ON__
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Şanzıman Otomatik şanzıman BVA_AM6 D*

Direksiyon Hidrolik servo direksiyon D*
SesNideo Navigasyon sistemi D*
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.05.2024 09:12 Bayi No: 3402 Sayfa: 8/10
Rapor No: 34-02-1254100 Araç Giriş Tarihi: 09.05.2024 16:57 Araç Çıkış Tarihi: 10.05.2024 09:12
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

***5318 şasi nolu PEUGEOT 208 ACTIVE PRIME 1.2 PURETECH 100 EAT8 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.05.2024 09:12
Rapor No: 34-02-1254100
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 09.05.2024 16:57


Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 10.05.2024 09:12

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Diğer

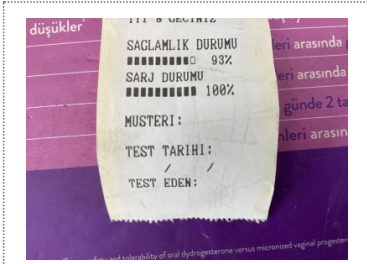

Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;
Araç genelinde ezikler çizikler vardır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 10.05.2024 09:12 Bayi No: 3402 Sayfa: 10/10
Rapor No: 34-02-1254100 Araç Giriş Tarihi: 09.05.2024 16:57 Araç Çıkış Tarihi: 10.05.2024 09:12
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası