

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.07.2024 14:36
Rapor No: 34-02-1266170
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 01.07.2024 13:55

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2024 14:36

Full Plus Ekspertiz



34DRC333

Eksper / İmza



34-HYB-18346


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.07.2024 14:36 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/11
Rapor No: 34-02-1266170 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2024 13:55 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2024 14:36
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34DRC333	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	102071	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WF0MXXGCHMLT05857	Motor Gücü	88 kw
Ruhsat Motor No	LT05857	Motor Hacmi	1499cc
Marka	Ford	Rengi	BEYAZ
Model	Focus	İlk Tescil Tarihi	12-01-2021
Sonraki Muayene Tar.	01-12-2023	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	MAYGOLD
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

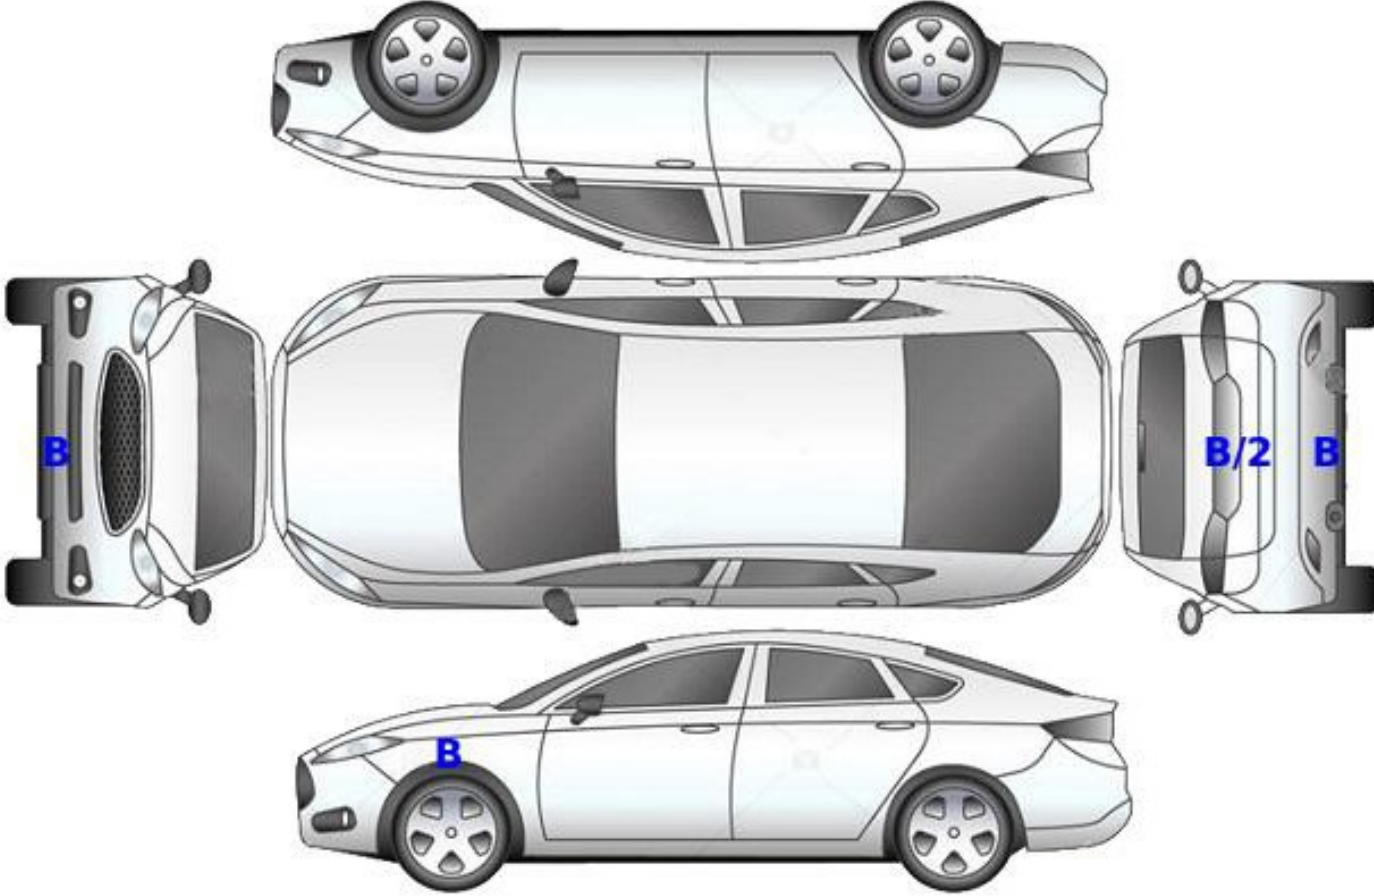

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.07.2024 14:36
Rapor No: 34-02-1266170
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 01.07.2024 13:55

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2024 14:36

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		araç genelinde de hasarlar mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		jantlar çizik
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		yağ terlemesi mevcut
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		alt muhafaza hasarlı
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		ön cam hasarlı
Kayışlar ve Rulmanlar		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.07.2024 14:36

Bayi No: 3402

Sayfa: 4/11

Rapor No: 34-02-1266170

Araç Giriş Tarihi: 01.07.2024 13:55

Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2024 14:36

Mersis No: 0309073518100001

Egzoz Sistemi ve Susturucular

egzoz sistemin de kaçak var

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.07.2024 14:36 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/11
Rapor No: 34-02-1266170 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2024 13:55 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2024 14:36
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-1.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	84	87	3
2. Aks	83	86	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	200	212	5.5
2. Aks	160	167	4
El Freni	150	156	4

Verimlilik

60

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/R16	92V	6 mm	Yazlık
Sol Arka	205/60/R16	92V	5,8 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/60/R16	92V	5,8 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/60/R16	92V	5,7 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.07.2024 14:36 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/11
Rapor No: 34-02-1266170 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2024 13:55 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2024 14:36
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
88	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulas Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.07.2024 14:36 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/11
Rapor No: 34-02-1266170 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2024 13:55 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2024 14:36
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

(tün; GUTMANN
SOLUTIONS

29.06.2024
Araç: Ford Focus 1.5 TDCI EcoBlue
Motor kodu: ZTDA
Üretim yılı: 19-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: WFOMXXGCHMLT05857 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 01.07.2024 14:20:49 /

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Motor PCM Dizel TDCI 1

Hata kodu P061C:
MOTOR DEVRİ MODÜLÜ
>Dahili hata.

ABS ABS (CAN) 1

Hata kodu C0051:
Direksiyon açısı sensörü
>Fonksiyon hatalıdır.

Hava yastığı Hava yastığı RCM CAN 0
AIC sistemi Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD 0

Konfor Merkezi modül BCMii CAN 0

Konfor Gateway modülü A CAN 0

Konfor Gösterge panosu grubu IPC CAN 0

Konfor Park asistanı PAM CAN 0
Konfor Sürücü kapısı modülü (CAN) 0
Konfor Yolcu kapısı modülü (CAN) 0

Konfor Direksiyon sütunu modülü 0
Şanzıman Akıllı servo modül 0
Şanzıman TCM şanzıman kumanda ünitesi 0
Direksiyon Elektr. direksiyon CAN 5
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hata kodu U3003:
AKU VOLTAJİ
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U3001:
ECU
»İZİN VERİLEMEZ KESME

Hata kodu U0415:
ABS/çekiş kontrolüne CAN—Bus/bağlantı
>MANTIKSIZ İLETİŞİM SINYALI

Hata kodu C1B00:
Direksiyon açısı sensörü

>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C1B00:
Direksiyon açısı sensörü
>Fonksiyon hatalıdır.

SesNideo Ses kumanda ünitesi ACM CAN 0
Hejja Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.07.2024 14:36 Bayi No: 3402 Sayfa: 8/11
Rapor No: 34-02-1266170 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2024 13:55 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2024 14:36
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
03.11.2023		ERP-Carpma	Hayır	18535.21	TL
13.02.2023		Carpma	Hayır	0	TL
06.10.2021		ERP-Carpma	Hayır	2781.28	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.07.2024 14:36
Rapor No: 34-02-1266170
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 01.07.2024 13:55

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2024 14:36

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz
aynası kapağı > Çizik

**Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI**

Rapor Tarihi: 01.07.2024 14:36
Rapor No: 34-02-1266170
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 01.07.2024 13:55

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2024 14:36

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik




Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik

Diğer

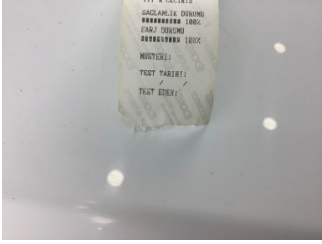

Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Tampon, arka, Spoiler > Hasarlı



Tampon, arka, Spoiler > Hasarlı



Camlar, Ön cam > Hasarlı



Camlar, Ön cam > Hasarlı

Notlar

Diğer notlar;

f1 vites olmadığından dyno motor test yapılamadı egzoz manifold kısmında gaz kaçağı mevcut. motor da yağ terlemesi mevcut

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 01.07.2024 14:36 Bayi No: 3402 Sayfa: 11/11
Rapor No: 34-02-1266170 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2024 13:55 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2024 14:36
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseUliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası