

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.08.2024 11:32
Rapor No: 34-02-1276911
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 06.08.2024 11:08

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 06.08.2024 11:32

Full Plus Ekspertiz



34HOL941

Eksper / İmza



34-HYB-18436


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.08.2024 11:32 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/10
Rapor No: 34-02-1276911 Araç Giriş Tarihi: 06.08.2024 11:08 Araç Çıkış Tarihi: 06.08.2024 11:32
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34HOL941	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	7028	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VSSZZZKM8RR016441	Motor Gücü	110 kw
Ruhsat Motor No	DPCP50057	Marka	Cupra
Motor Hacmi	1498cc	Renji	GRİ
Model	Formentor	İlk Tescil Tarihi	07-11-2023
Sonraki Muayene Tar.	31-07-2026	Model Yılı	2023
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	MAYGOLD
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

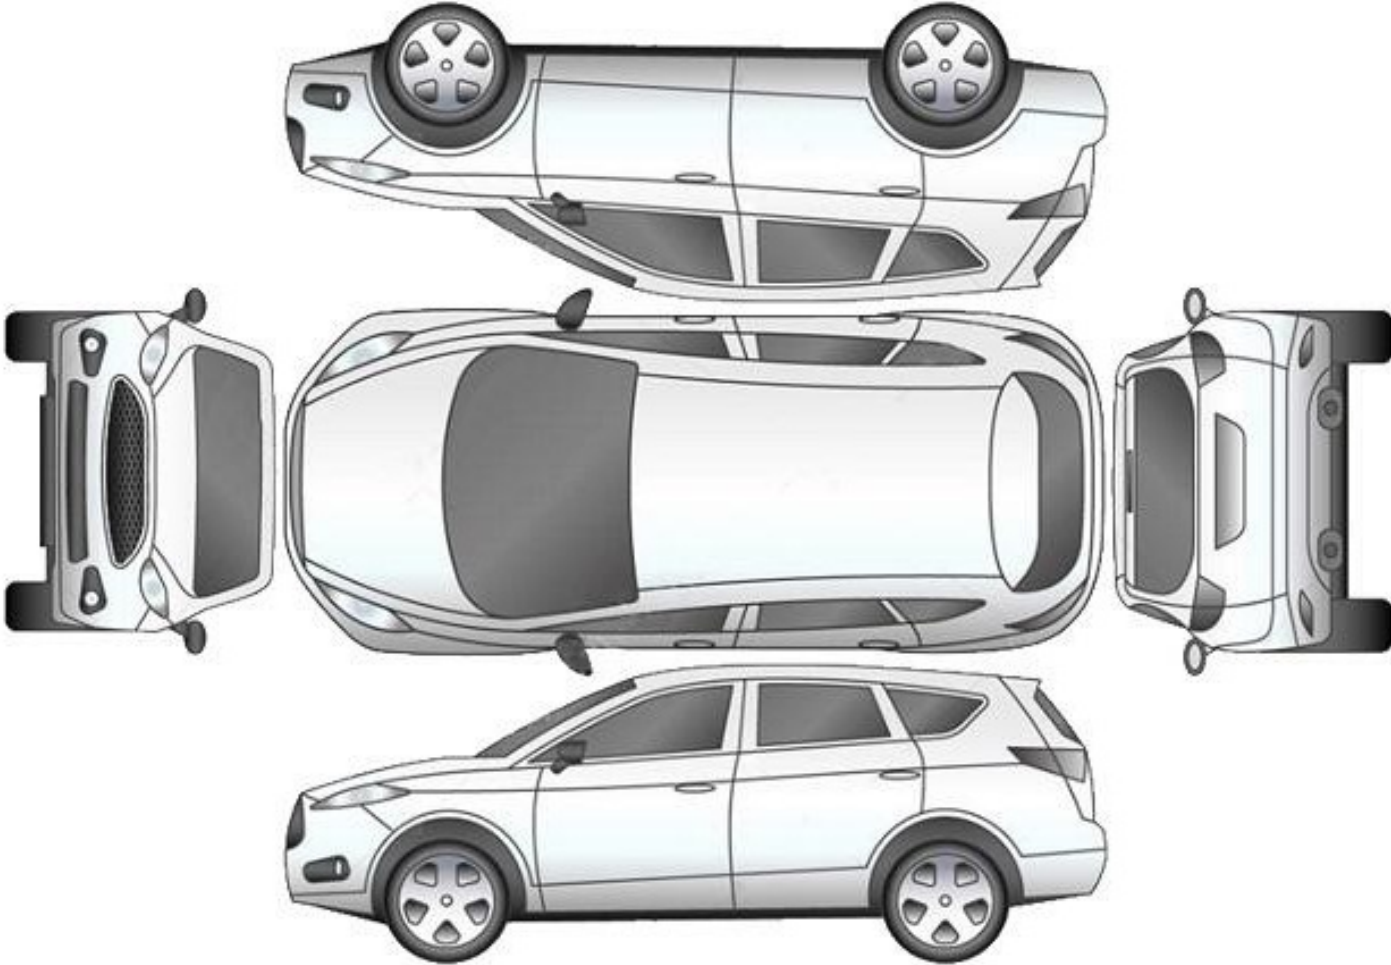

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.08.2024 11:32 Bayi No: 3402 Sayfa: 3/10
Rapor No: 34-02-1276911 Araç Giriş Tarihi: 06.08.2024 11:08 Araç Çıkış Tarihi: 06.08.2024 11:32
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		sunroof dugmesi geç algılıyor
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		iç aydınlatma ön taraf arızalı
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.08.2024 11:32

Bayi No: 3402

Sayfa: 4/10

Rapor No: 34-02-1276911

Araç Giriş Tarihi: 06.08.2024 11:08

Araç Çıkış Tarihi: 06.08.2024 11:32

Mersis No: 0309073518100001

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.08.2024 11:32 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/10
Rapor No: 34-02-1276911 Araç Giriş Tarihi: 06.08.2024 11:08 Araç Çıkış Tarihi: 06.08.2024 11:32
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1 m/km	0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	87	89	2
2. Aks	88	90	2

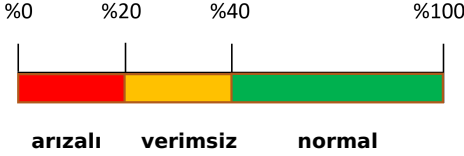

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	176	186	5.5
2. Aks	170	166	2
El Freni	140	132	5.5

Verimlilik

64

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/40/R19	94W	6 mm	Yazlık
Sol Arka	245/40/R19	94W	6,3 mm	Yazlık
Sağ Ön	245/40/R19	94W	6,3 mm	Yazlık
Sağ Arka	245/40/R19	94W	6,2 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.08.2024 11:32
Rapor No: 34-02-1276911
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 06.08.2024 11:08

Sayfa: 6/10
Araç Çıkış Tarihi: 06.08.2024 11:32

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
373	182,02	71,9	99
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	114,5	30,01	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

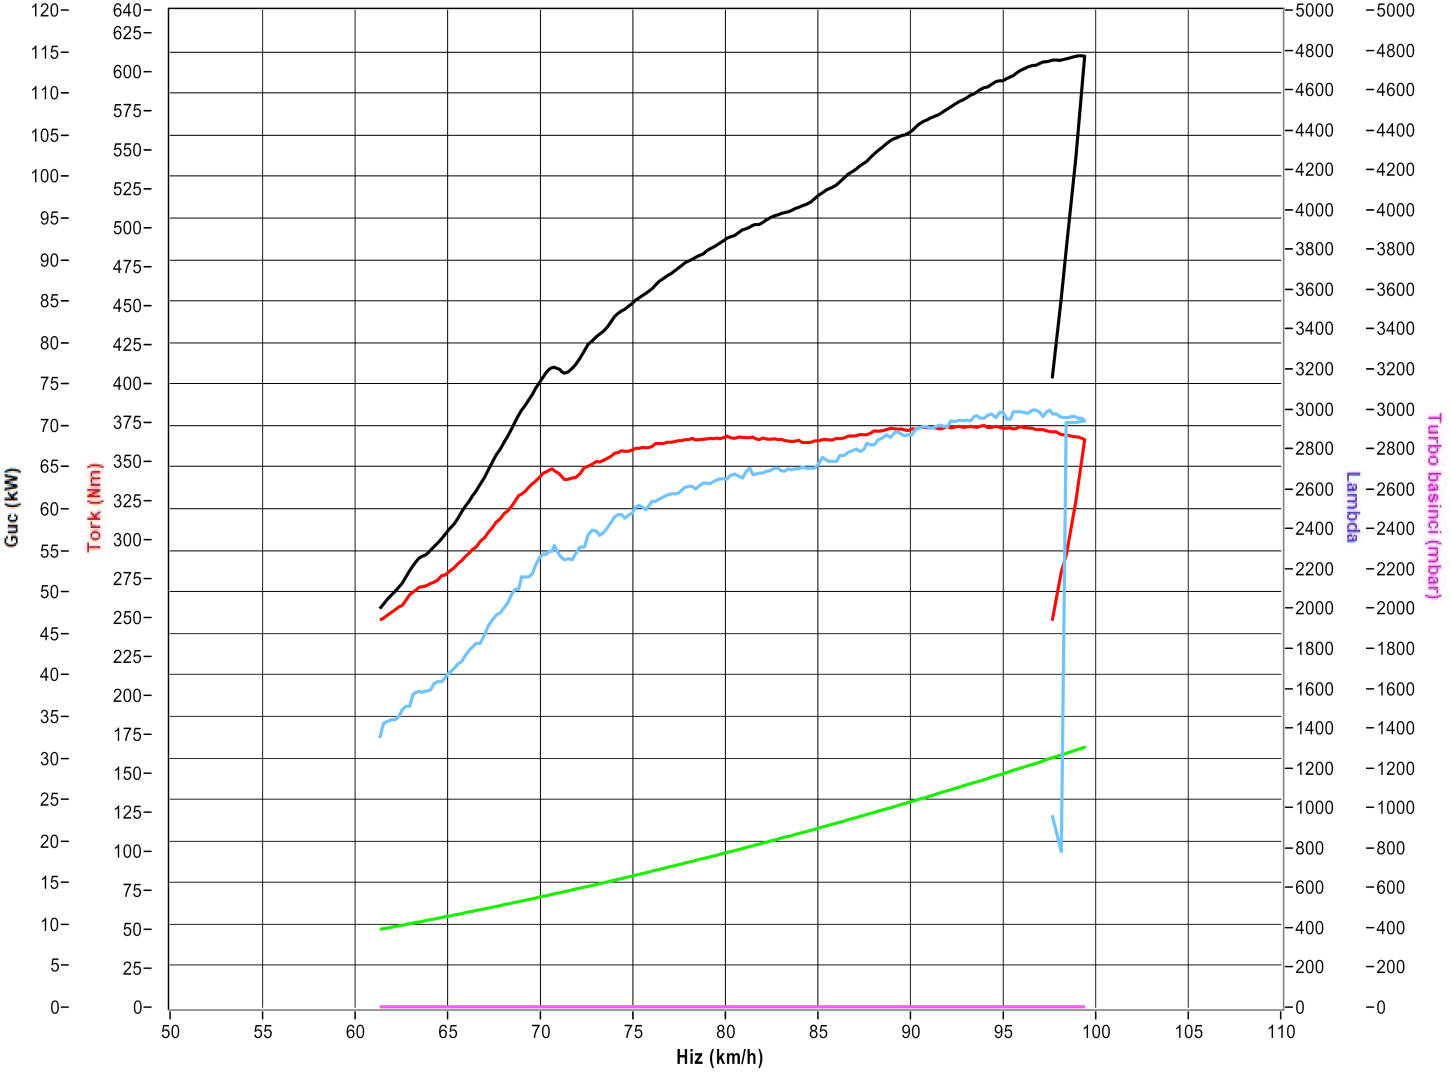

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.08.2024 11:32 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/10
Rapor No: 34-02-1276911 Araç Giriş Tarihi: 06.08.2024 11:08 Araç Çıkış Tarihi: 06.08.2024 11:32
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
*S O L U T I O N S

06.08.2024
Araç: Cupra Formentor1.5i16V TSI
Motor kodu: DPCA
Üretim yılı: 20-
Kilometre durumu7028
Lisans numarası:
VIN: VSSZZZKM8RR016441 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 06.08.2024 11:21:14 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD
Motor Motor elektroniği 1 A

Hata kodu 23765:
Bilgi elektroniği ECU 1
HATALI İLETİŞİM!

ABS Fren elektroniği

Hata kodu 33015:
Park freni düğmesi
MANTIKSIZ SİNYAL

ABS Fren servo ünitesi

Hata kodu 107008:
Şanzıman kumanda ünitesine CAN—Bus/bağlantı
BOZUKİLETİŞİM
Hata kod u 107024:
Şanzıman kumanda ünitesine CAN—Bus/bağlantı
SİNYAL HATALI VEYA EKSIK

Hata kodu 1024368:
Fren güçlendirici
Fonksiyon hatalıdır.

Hava yastığı Hava yastığı
Klima AIC/kalorifer A

Hata kodu 1048833:
Kompresör kapanması nedeniyle fonksiyonel kısıtlama
Motor tarafından kompresör kapanması belirlendi.

Konfor Diyagnoz arabirimi bus

Hata kodu 2175091:
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Bilgi elektroniği ECU 1
HATALI İLETİŞİM!

Hata kod u 1049254:
Ethernet bağlantısı, kısmi alan 6
BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu 2429033:
Inverter 12V/230V
İLETİŞİM YOK

Hata kodu 8397571:
12—V batarya yönetimi
Uyarı tetiklendi.

Hata kodu 8466689:
Kodlanmış bilgi aktarımı
Adaptasyon süreci eksik/tam değildir.

Hata kod u 8398594:
Akü izleme elektronik kumanda ünitesi ile iletişim

BOZUKİLETİŞİM

Konfor Araç elektrik sistemi 1 1

Hata kodu 133387:
Merkezi kilit
ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME

Konfor Gösterge grubu 2

Hata kodu 16777018:
Bilgi elektroniği ECU 1
HATALI İLETİŞİM!

Hata kodu 16777020:
Bilgi elektroniği ECU 1
HATALI İLETİŞİM!

Konfor Ön kamera sistemi 4

Hata kodu 1126453:
Hata kodu 1126452:
Hata kodu 1124198:
Geliştirme kodu
Arıza kodu üretici tarafından tanımlanmaz.

Hata kodu 1124116:
ECU
Dahili hata.

Konfor Adaptif hız kontrol sistemi radar sensörü 3

Hata kodu 1561:
CAN-BUS
HATALI MESAJ

Hata kodu 2425:
Hata kodu 859:
CAN-BUS
HATALI MESAJ

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Konfor Şerit değiştirme asistanı 0
Konfor Işık kontrolü sol 2 2

Hata kodu 140304:
Park lambaları/güçlüz farı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.08.2024 11:32 Bayi No: 3402 Sayfa: 8/10
Rapor No: 34-02-1276911 Araç Giriş Tarihi: 06.08.2024 11:08 Araç Çıkış Tarihi: 06.08.2024 11:32
Mersis No: 0309073518100001

Aşırı sıcaklık nedeni ile kapanma

Hata kodu 140816:
Sinyal lambası
Çok yüksek sıcaklık

Konfor Işık kontrolü sağ 2 2

Hata kodu 140304:
Park lambaları/gündüz farı
Aşırı sıcaklık nedeni ile kapanma

Hata kodu 140816:
Sinyal lambası
Çok yüksek sıcaklık

Konfor PARK ASİSTANI 1

Hata kodu 1080304:
Arka park yardım sensörü
KISITLANMIŞ FONKSİYON!

Konfor Geri sürüş kamerası sistemi 0
Konfor Sürücü kapısı elektronik 0
Konfor On sağ koltuk kapısı elektronik 0
Konfor Sürücü koltuğu ayarı 0
Konfor Bagaj kapağı elektroniği 0
Konfor Sürgülü tavan 0
Konfor Acil çağrı sistemi/Telematik sistemi 2

Hata kodu 1644017:
Mobil Online hizmetleri
Batarya şarj durumu nedeniyle fonksiyonel kısıtlam
a.

Hata kodu 82:
CAN-BUS
HATALI MESAJ

Şanzıman Şanzıman elektroniği 0
Hırsızlık koruması Erişim ve start sistemi arayüzü
0
Hırsızlık koruması Hırsızlık koruması için kumanda
ünitesi 0
Hırsızlık koruması Hırsızlık koruması için kumanda
ünitesi 0
Hırsızlık koruması Hırsızlık koruması için kumanda
ünitesi 0
Hırsızlık koruması Hırsızlık koruması için kumanda
ünitesi 0
Direksiyon Direksiyon asistanı 0
Direksiyon Elektronik direksiyon kilidi 0
SesNideo Bilgi elektroniği 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —3- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***6441 şasi nolu CUPRA FORMENTOR 1.5 TSI 150 DSG markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.08.2024 11:32 Bayi No: 3402 Sayfa: 9/10
Rapor No: 34-02-1276911 Araç Giriş Tarihi: 06.08.2024 11:08 Araç Çıkış Tarihi: 06.08.2024 11:32
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI


Diğer



Tampon, ön, Ön tampon >
Küçük Çizik



Elektrik donanımı/Pano, iç
aydınlatma, ön > Arızalı

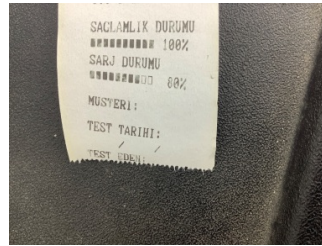

Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.08.2024 11:32 Bayi No: 3402 Sayfa: 10/10
Rapor No: 34-02-1276911 Araç Giriş Tarihi: 06.08.2024 11:08 Araç Çıkış Tarihi: 06.08.2024 11:32
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseUliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası