

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.05.2024 12:48  
Rapor No: 34-02-1253381  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 07.05.2024 12:02

Sayfa: 1/11  
Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2024 12:48

# Full Plus Ekspertiz



## 34GMB232

Eksper / İmza



34-HYB-22573


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.05.2024 12:48 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 34-02-1253381 Araç Giriş Tarihi: 07.05.2024 12:02 Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2024 12:48  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	34GMB232	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	32861	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VR3UPHNKSP5023274	Motor Gücü	74 kw
Ruhsat Motor No	10XVDW2032632	Motor Hacmi	1199cc
Marka	Peugeot	Rengi	GRİ
Model	208	İlk Tescil Tarihi	04-04-2023
Sonraki Muayene Tar.	10-03-2026	Model Yılı	2023
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	10-03-2026	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	VAKIF FİNANSAL	Kapı Sayısı	5 Kapı

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

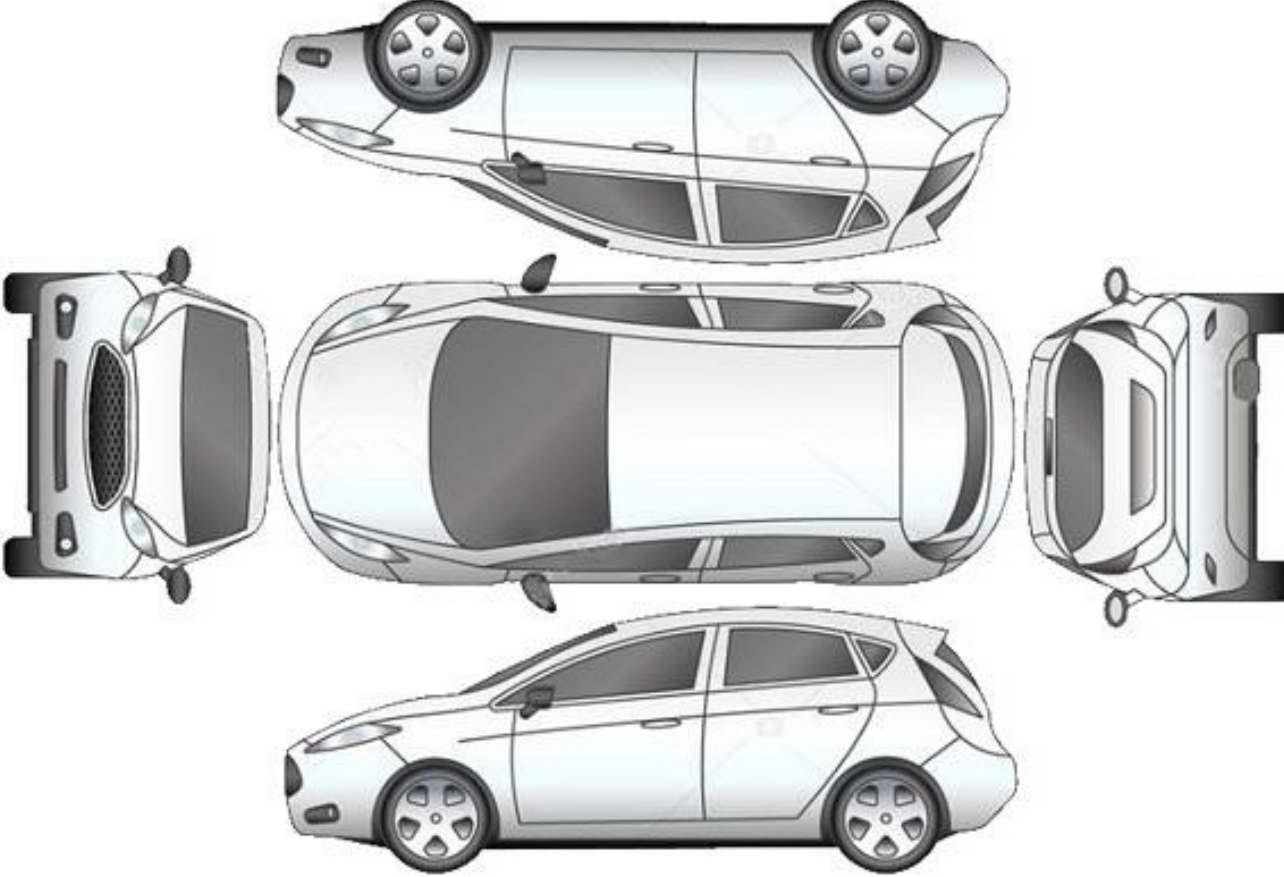

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.05.2024 12:48  
Rapor No: 34-02-1253381  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 07.05.2024 12:02

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2024 12:48

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.05.2024 12:48

Bayi No: 3402

Sayfa: 4/11

Rapor No: 34-02-1253381

Araç Giriş Tarihi: 07.05.2024 12:02

Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2024 12:48

Mersis No: 0309073518100001

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.05.2024 12:48 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 34-02-1253381 Araç Giriş Tarihi: 07.05.2024 12:02 Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2024 12:48  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.1 m/km	1.4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	88	89	1
2. Aks	88	66	22

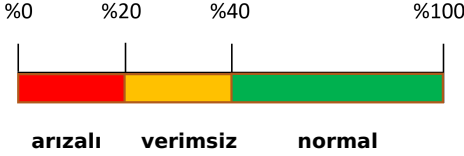

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	167	165	1
2. Aks	158	145	8
El Freni	129	101	22

### Verimlilik

53

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	91H	5,48 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	91H	5,45 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	91H	5,63 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	91H	5,65 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.05.2024 12:48  
Rapor No: 34-02-1253381  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 07.05.2024 12:02

Sayfa: 6/11  
Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2024 12:48

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 79 NM	Teker Torku 37,19 NM	Teker Gücü 42,4 KW	Test Hızı 162 km/h
Ruhsat Verisi Güç 74 KW	Test Sonucu Güç 70,4 KW	Kayıp Güç 20,26 KW	Performans % 95,14

## RPM (Devir/dk) Grafiği

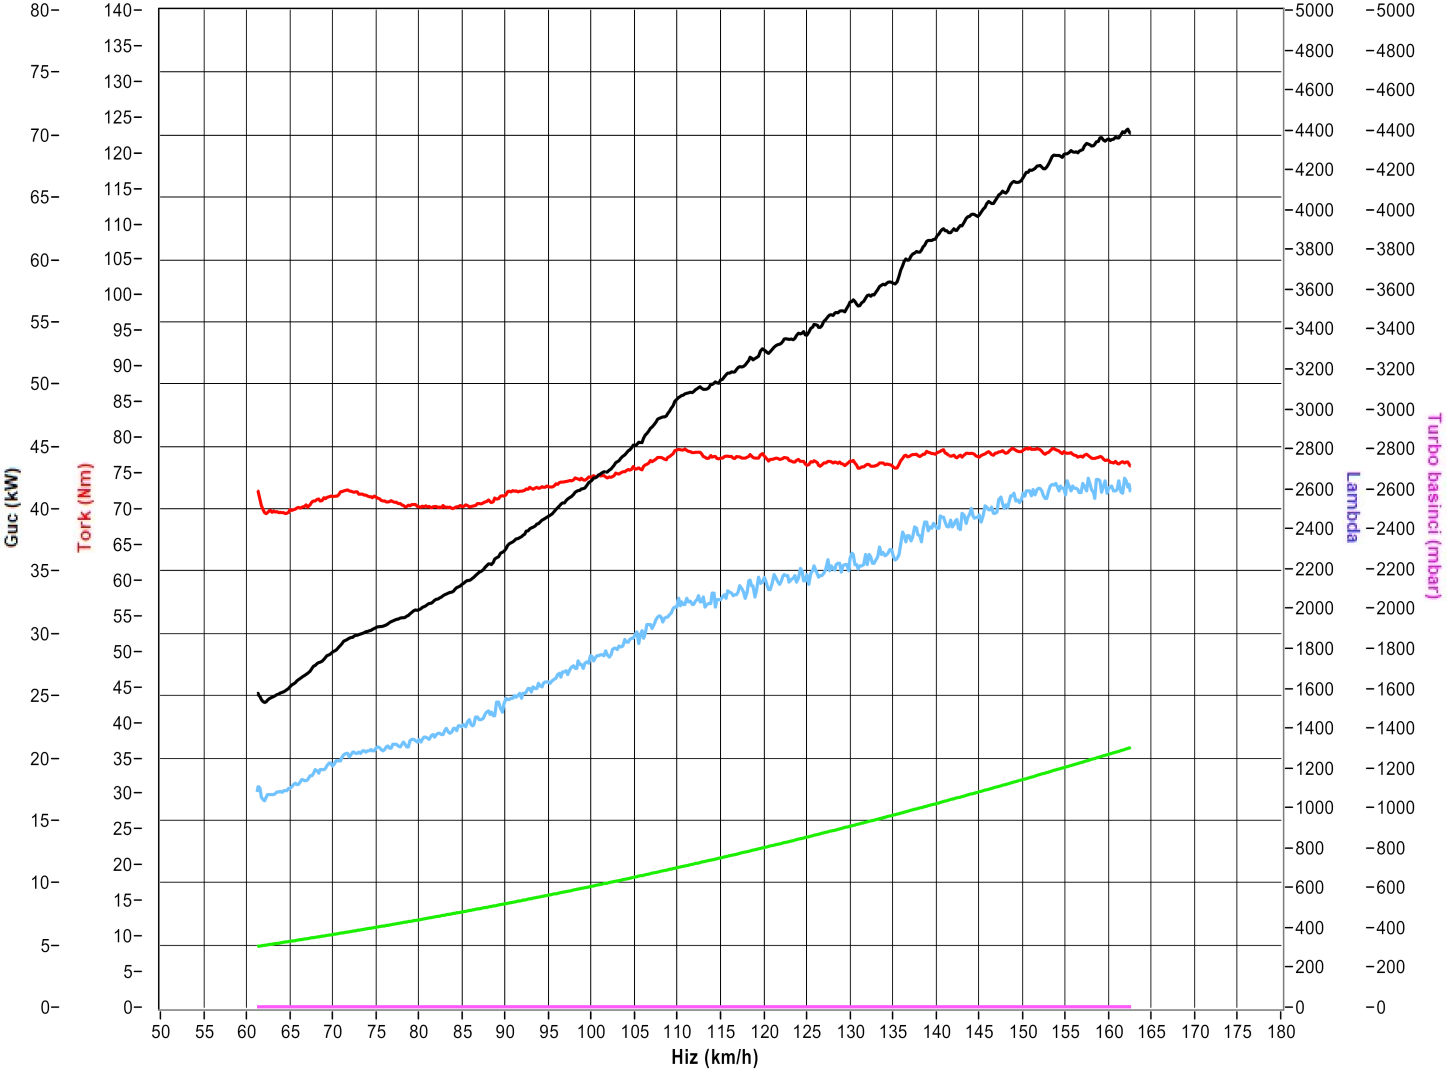

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.05.2024 12:48 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 34-02-1253381 Araç Giriş Tarihi: 07.05.2024 12:02 Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2024 12:48  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

(tün; GUTMANN  
SOL U T IONS

07.05.2024  
Araç: Peugeot 208—II 1.2i 12V VTi Puretech 100  
Motor kodu: HNK (EBZADT D)  
Üretim yılı: 19-  
Kilometre durumu  
Lisans numarası:  
VIN: VR3UPHNKSP5023274 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 07.05.2024 12:18:27 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD  
Motor Benzin enjeksiyonu OBD O\*  
ABS Teves MK 100 Z\*

Hata kodu C003A:

TEKERLEK SENSORU ARKA SAĞ  
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu C0037:

TEKERLEK SENSORU ARKA SOL  
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı Hava yastığı

Hata kodu U1802:  
CAN-BUS  
>MANTIKSIZ ARAÇ HIZI

Hata kodu U1FOF:  
CAN-BUS  
>Arızalı ECU.

Hata kodu U1800: \_

DIŞ SICAKLIK BILGISI  
>Fonksiyon hatalıdır.

AIC sistemi Otomatik klima kontrol sistemi O\*  
Konfor Ana kumanda ünitesi BSI (CAN)

Hata kodu U1F3E:  
Telematik kumanda ünitesine CAN-Bus  
>BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu B173D:  
ANAHTAR  
>Hatalı algılama.

Hata kodu B11F0:

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

KISA FAR  
>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu 81716:  
On sol kapı kilidi kontak anahtarı  
>MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu 81805:  
Marş motoru  
>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu 81818:  
YAĞ SEVİYE KONTROLU\_\_  
>Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu 8183F:

ÇALIŞTIRMA/DURMAİZLEMESİ  
>Fonksiyon hatalıdır.

Konfor Gösterge grubu

Konfor Çok fonksiyonlu kamera D\*  
Konfor PARK ASİSTANI  
Konfor Multiplex kontrol paneli D\*  
Konfor Çok işlevli dokunmatik ekran Z\*

Hata kodu 81574:  
Dokunmatik ekran  
>ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME

Hata kodu U1FAO:  
MUZİK-İ VİDEO BAĞLANTILARI  
>BOZUKİLETİŞİM

Konfor Direksiyon kumanda modülü  
Konfor Direksiyon kontrol düğmesi  
Konfor Sürücü kapısı modülü doo

Hata kodu 81386:  
ELEKTRİKLİ CAM MOTORU SAĞ ARKA  
>Fonksiyon hatalıdır.  
Şanzıman Otomatik şanzıman BVA\_AM6 D\*

Direksiyon Hidrolik servo direksiyon D\*  
SesNideo Navigasyon sistemi Z\*  
Hata kodu 8100C:

ECU GUÇ BESLEMESİ  
"  
>ARIZALI GUÇ KAYNAGI

Hata kodu 81517:  
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Bluetooth modülü  
>Fonksiyon hatalıdır.  
Hella Gutmann Solutions GmbH —3- mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.05.2024 12:48 Bayi No: 3402 Sayfa: 8/11  
Rapor No: 34-02-1253381 Araç Giriş Tarihi: 07.05.2024 12:02 Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2024 12:48  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*3274 şasi nolu PEUGEOT 208 ACTIVE PRIME 1.2 PURETECH 100 EAT8 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulas Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.05.2024 12:48  
Rapor No: 34-02-1253381  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402  
Araç Giriş Tarihi: 07.05.2024 12:02

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2024 12:48

## Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma  
SIVISI

## Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,  
sol arka > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >  
Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >  
Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.05.2024 12:48

Bayi No: 3402

Sayfa: 10/11


Rapor No: 34-02-1253381

Araç Giriş Tarihi: 07.05.2024 12:02

Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2024 12:48

Mersis No: 0309073518100001

## Diğer

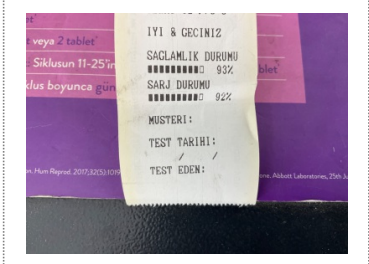

Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde ezikler çizikler taş izleri vardır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe  
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G sancak3402@d-  
expert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 07.05.2024 12:48 Bayi No: 3402 Sayfa: 11/11  
Rapor No: 34-02-1253381 Araç Giriş Tarihi: 07.05.2024 12:02 Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2024 12:48  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araçta cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası