

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.01.2025 14:31
Rapor No: 34-02-1333667
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 21.01.2025 14:01

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 21.01.2025 14:31

Full Plus Ekspertiz



34HUB736



Eksper / İmza



34-HYB-18436


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.01.2025 14:31 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/8
Rapor No: 34-02-1333667 Araç Giriş Tarihi: 21.01.2025 14:01 Araç Çıkış Tarihi: 21.01.2025 14:31
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34HUB736	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	12844	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WVWZZZAW8RY015378	Motor Gücü	70 kw
Ruhsat Motor No	DLAN81114	Marka	Volkswagen
Motor Hacmi	999cc	Renji	GRİ
Model	Polo	İlk Tescil Tarihi	22-12-2023
Sonraki Muayene Tar.	05-10-2026	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	MAYGOLD
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

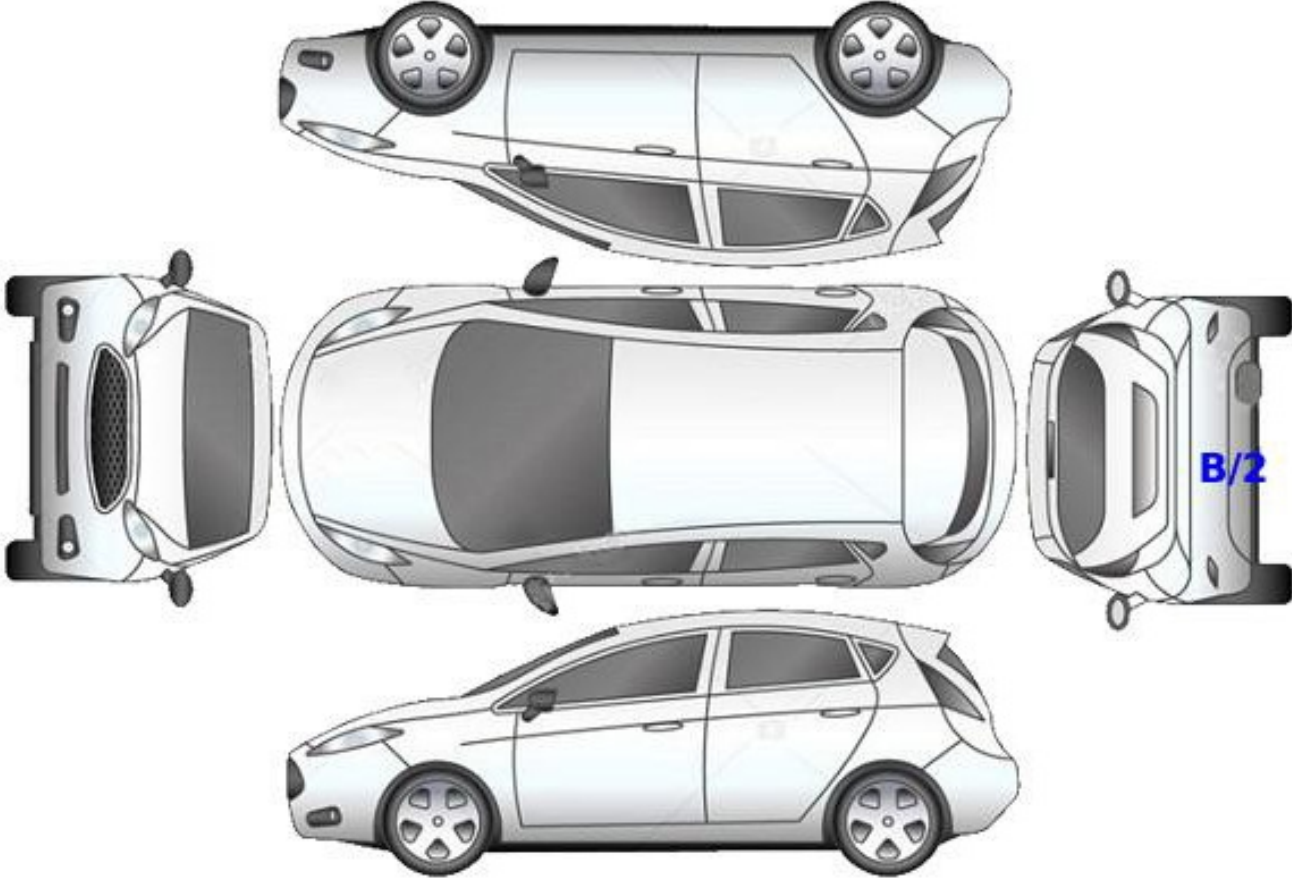

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.01.2025 14:31
Rapor No: 34-02-1333667
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 21.01.2025 14:01

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 21.01.2025 14:31

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Araç genelinde muhtelif ezik ve çizikler vardır
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.01.2025 14:31 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/8
Rapor No: 34-02-1333667 Araç Giriş Tarihi: 21.01.2025 14:01 Araç Çıkış Tarihi: 21.01.2025 14:31
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	90	91	1
2. Aks	89	90	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	253	252	0.5
2. Aks	245	244	0.5
El Freni	235	235	0

Verimlilik

92

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88H	8 mm	Kışlık
Sol Arka	185/65/15	88H	8 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/65/15	88H	8 mm	Kışlık
Sağ Arka	185/65/15	88H	8 mm	Kışlık


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.01.2025 14:31 Bayi No: 3402 Sayfa: 5/8
Rapor No: 34-02-1333667 Araç Giriş Tarihi: 21.01.2025 14:01 Araç Çıkış Tarihi: 21.01.2025 14:31
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
213	171,32	54,3	104
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	70,6	8,53	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

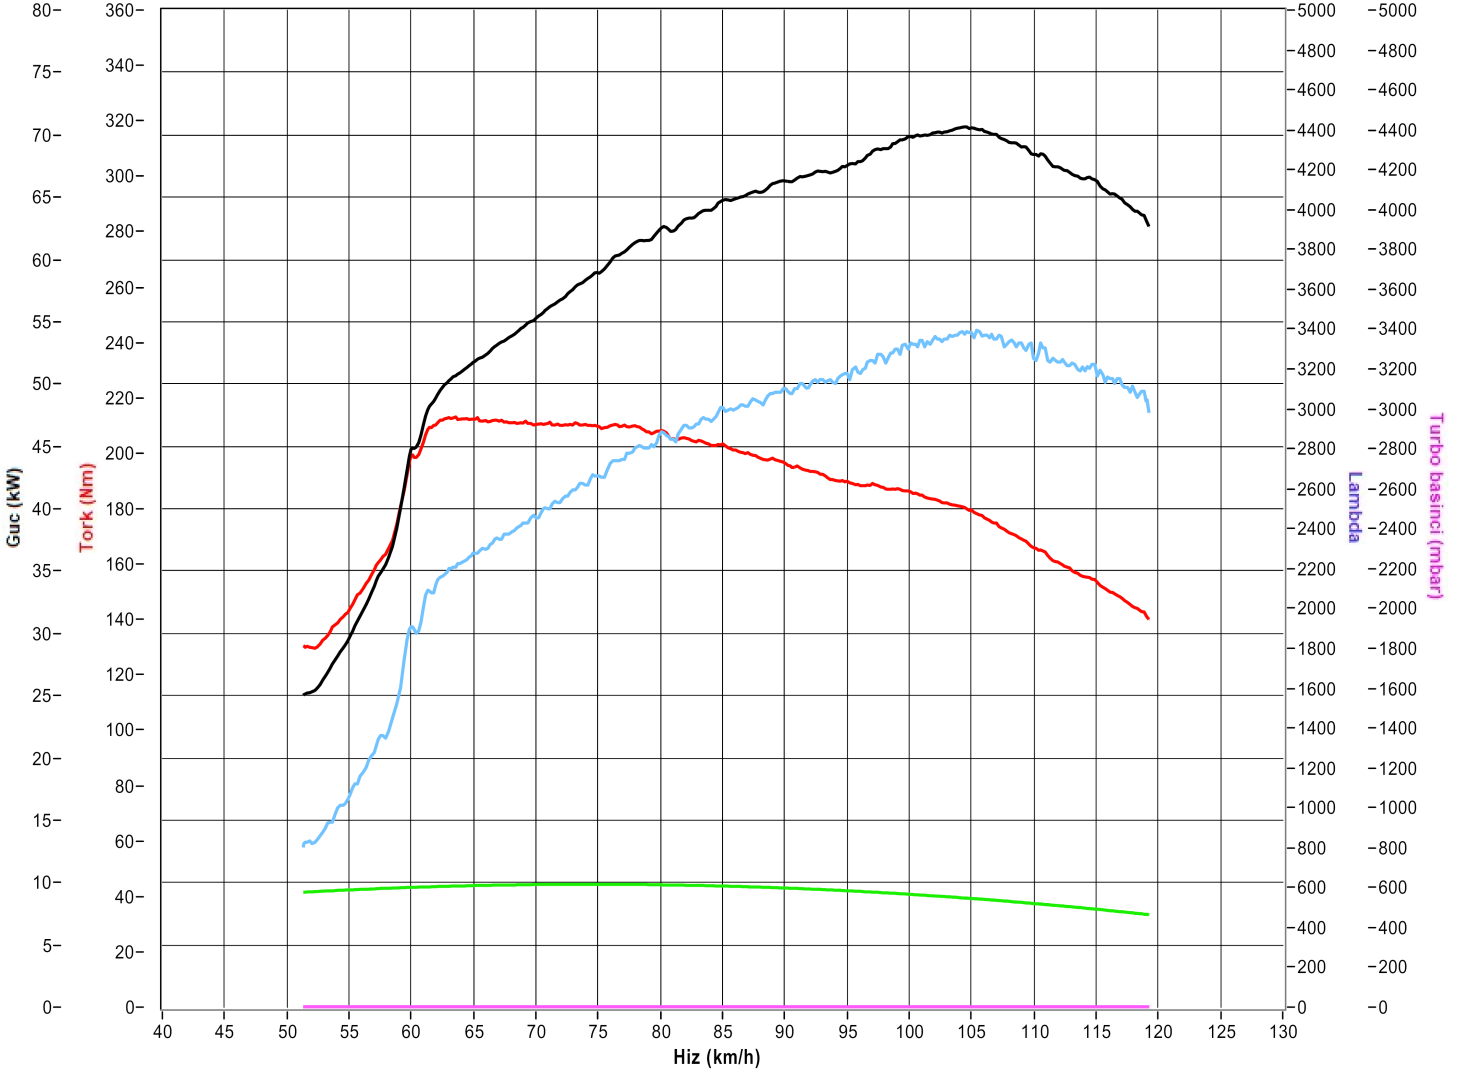

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.01.2025 14:31 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/8
Rapor No: 34-02-1333667 Araç Giriş Tarihi: 21.01.2025 14:01 Araç Çıkış Tarihi: 21.01.2025 14:31
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

21.01.2025
Araç: Volkswagen Polo 1.0i 12V TSI BlueMotion
Motor kodu: DLAC
Üretim yılı: 21-
Kilometre durumu:12844
Lisans numarası:
VIN: WVWZZZAWSRY015378 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 21.01.2025 14:26:05 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD
Motor Motor elektroniği I A

Hata kodu 43425:
Depo hava tahliye sistemi
HATALI AKIŞ HIZI

ABS Fren elektroniği
Hava yastığı Hava yastığı
Klima A/C/kalorifer
Güvenük PARK ASİSTANI
Konfor Diyagnoz arabirimi bus
Konfor Araç elektrik sistemi 1
Konfor Gösterge grubu
Şanzıman Şanzıman elektroniği
Direksiyon Direksiyon asistanı
SesNideo Bilgi elektroniği OOOOOOOOOO
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***5378 şasi nolu VOLKSWAGEN POLO 1.0 TSI 95 DSG LIFE markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulas Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL


Rapor Tarihi: 21.01.2025 14:31 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/8
Rapor No: 34-02-1333667 Araç Giriş Tarihi: 21.01.2025 14:01 Araç Çıkış Tarihi: 21.01.2025 14:31
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Diğer

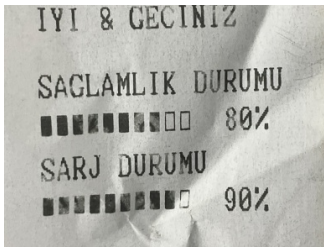

Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Arka lambalar, Arka lambalar, sağ > Yüzeysel Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.01.2025 14:31 Bayi No: 3402 Sayfa: 8/8
Rapor No: 34-02-1333667 Araç Giriş Tarihi: 21.01.2025 14:01 Araç Çıkış Tarihi: 21.01.2025 14:31
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası