

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.03.2025 11:27
Rapor No: 34-02-1353982
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 25.03.2025 11:09

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2025 11:27

Full Plus Ekspertiz



34GDD219

Eksper / İmza



34-HYB-18436


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.03.2025 11:27 Bayi No: 3402 Sayfa: 2/9
Rapor No: 34-02-1353982 Araç Giriş Tarihi: 25.03.2025 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2025 11:27
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34GDD219	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	53150	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VR3FPHNSTNY616953	Motor Gücü	96 kw
Marka	Peugeot	Motor Hacmi	1199cc
Rengi	MAVİ	Model	308
İlk Tescil Tarihi	02-01-2023	Sonraki Muayene Tar.	13-10-2025
Model Yılı	2022	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	MAYGOLD	Kapı Sayısı	5 Kapı

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

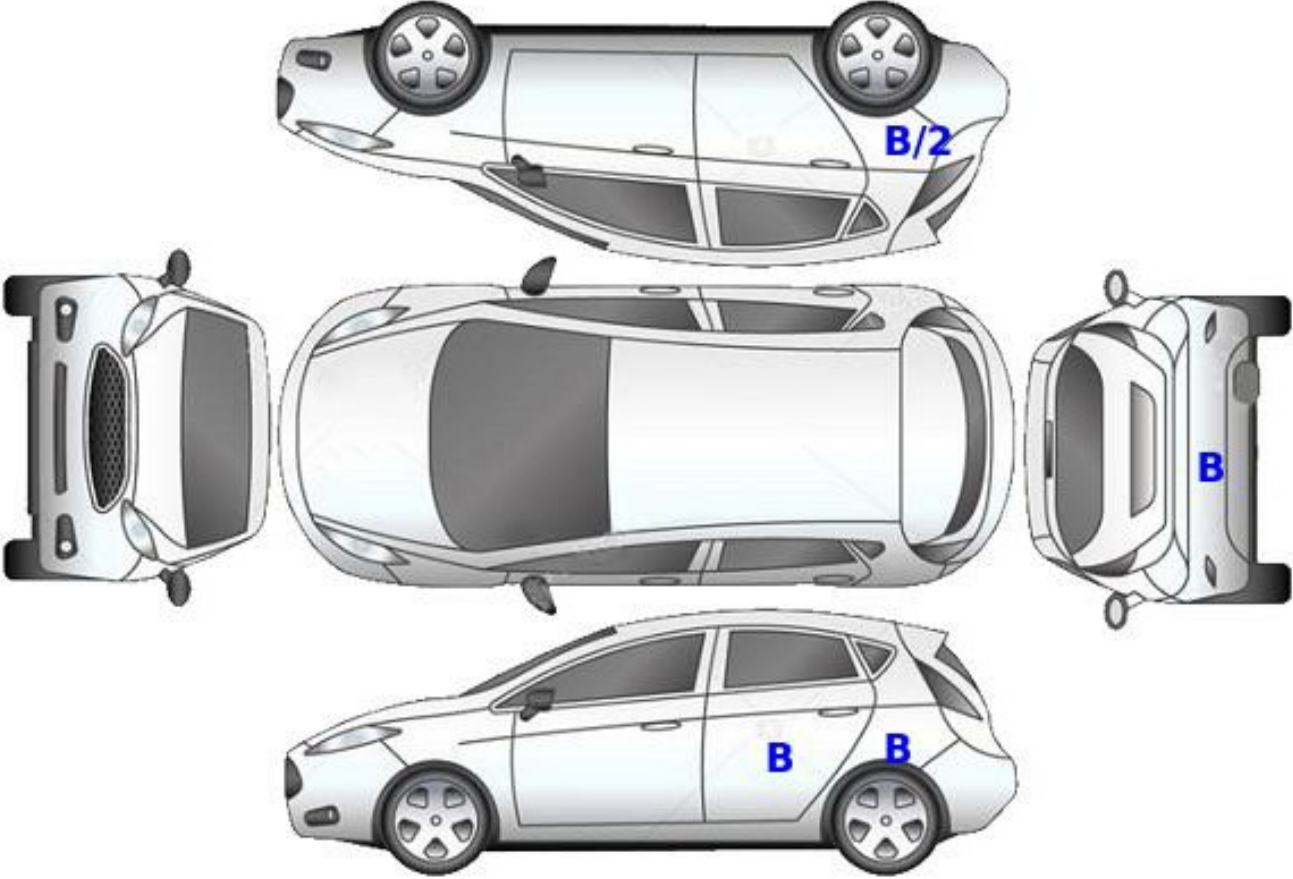

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.03.2025 11:27
Rapor No: 34-02-1353982
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 25.03.2025 11:09

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2025 11:27

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sis lambası sağ hasarlı.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş izleri mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.03.2025 11:27 Bayi No: 3402 Sayfa: 4/9
Rapor No: 34-02-1353982 Araç Giriş Tarihi: 25.03.2025 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2025 11:27
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-1,3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	89	90	1
2. Aks	84	85	1

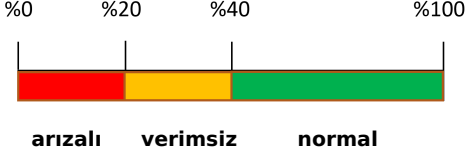

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	265	254	4
2. Aks	270	276	2
El Freni	161	164	2


Verimlilik

79

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/R17	94V	7 mm	Yazlık
Sol Arka	225/45/R17	94V	7 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/R17	94V	7 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/45/R17	94V	7 mm	Yazlık

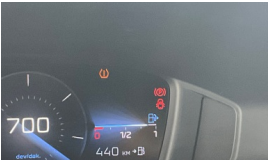

Tekerlek/Lastik > Uyarı
Lambası Yanıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.03.2025 11:27
Rapor No: 34-02-1353982
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 25.03.2025 11:09

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2025 11:27

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 187 NM	Teker Torku 128,33 NM	Teker Gücü 59,4 KW	Test Hızı 140 km/h
Ruhsat Verisi Güç 96 KW	Test Sonucu Güç 82,5 KW	Kayıp Güç 14,03 KW	Performans % 85,94

RPM (Devir/dk) Grafiği

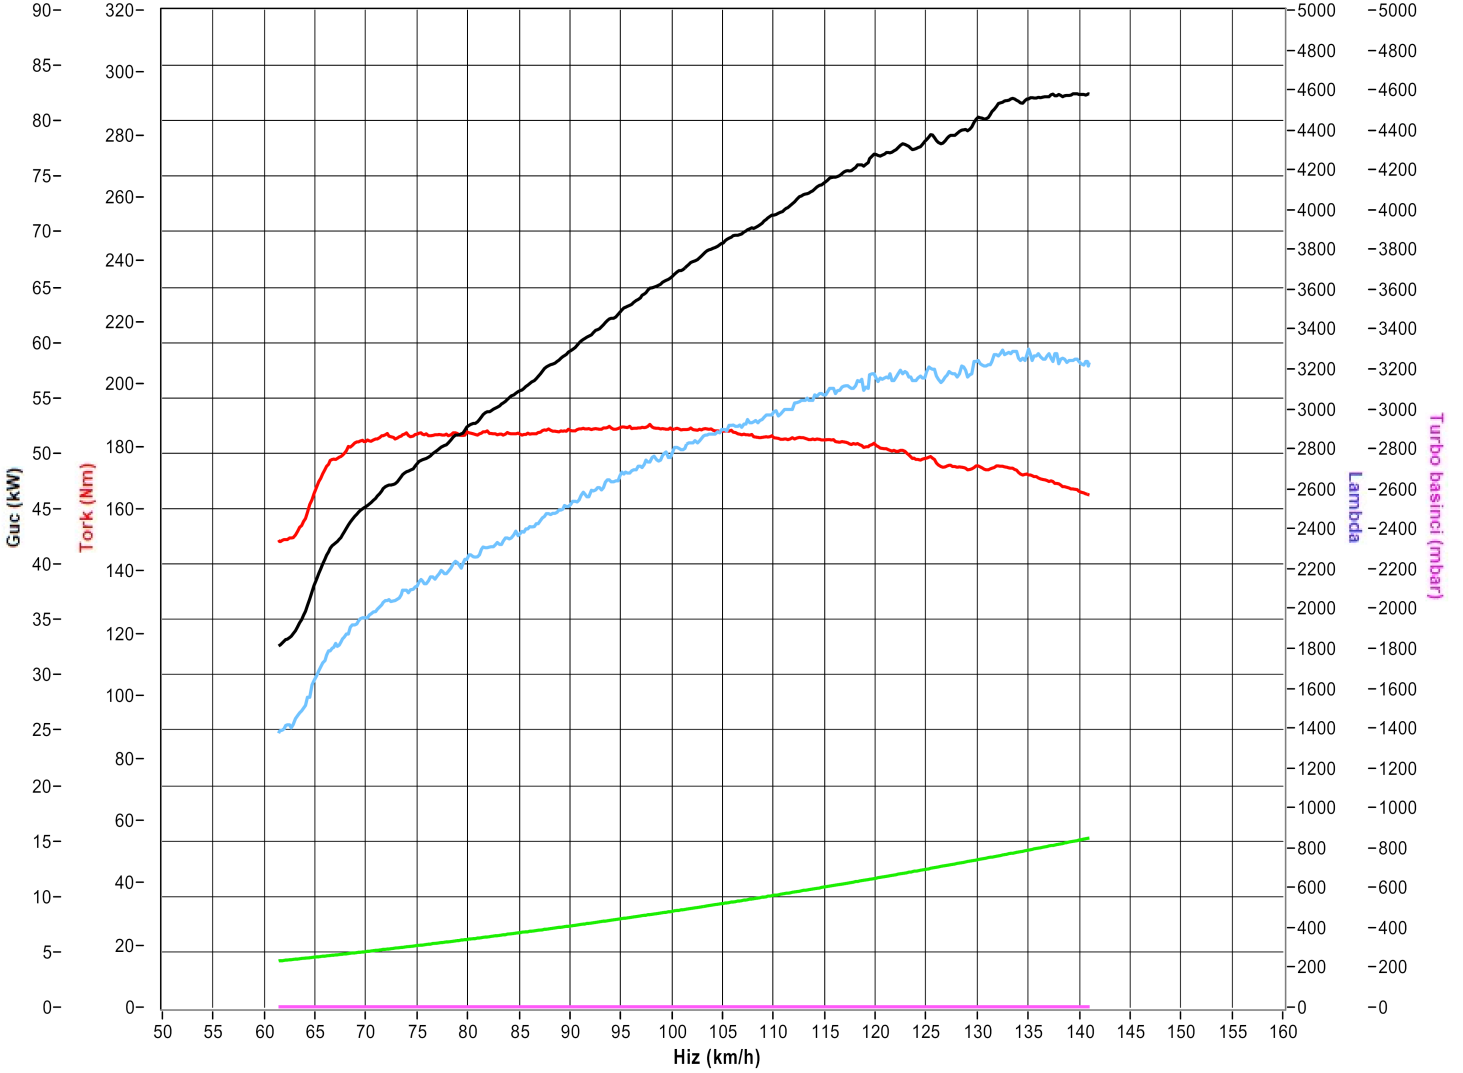

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.03.2025 11:27 Bayi No: 3402 Sayfa: 6/9
Rapor No: 34-02-1353982 Araç Giriş Tarihi: 25.03.2025 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2025 11:27
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

ânGUTMANN

25.03.2025
Araç: Peugeot 308—II 1.2i 12V THP 130 hatchback
Motor kodu: HNY (EB2DT S)
Üretim yılı: 13-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN:
Test edilmiş: 25.03.2025 11:20:05 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -
He||a Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
27.10.2023		ERPCarpma	Hayır	14825	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.03.2025 11:27 Bayi No: 3402 Sayfa: 7/9
Rapor No: 34-02-1353982 Araç Giriş Tarihi: 25.03.2025 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2025 11:27
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zula Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.03.2025 11:27
Rapor No: 34-02-1353982
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 3402
Araç Giriş Tarihi: 25.03.2025 11:09

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2025 11:27

Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Ezik

Diğer




Taban, Paspaslar >
Hasarlı



Sis lambaları, Sis farı camı, sağ
> Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Hasarlı

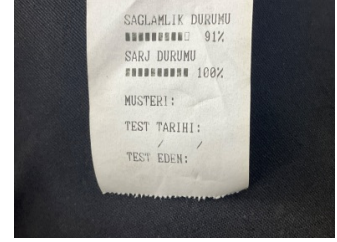

Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Marşbiyel, sol
Tavan

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sol - Lokal Boya
Sağ üst frangart - Lokal Boya

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;
Sol ön kapıda boya tozları mevcut.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Sancaktepe
Şubesi Eyüp Sultan Mahallesi Zulal Sokak A Blok No:10G
sancak3402@dexpert.com.tr 0216 519 02 97 SANCAKTEPE İSTANBUL

Rapor Tarihi: 25.03.2025 11:27 Bayi No: 3402 Sayfa: 9/9
Rapor No: 34-02-1353982 Araç Giriş Tarihi: 25.03.2025 11:09 Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2025 11:27
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası